

宮の前橋 1-15

損傷図面

緯度	35° 43' 27.6"	橋梁ID	
經度	137° 56' 37.2"		

損傷図

舗装
防護柵
地覆
添架物

径間1 (路面)

防護柵01 腐食 I
写真番号-6

防護柵01 腐食 I
写真番号-6

防護柵01 腐食 I
写真番号-6

防護柵01
A1

防護柵01
A2

地覆01

下流 ↑

W=0.8 L=1400
W=0.4 L=1500
W=0.5 L=1700
W=1.0 L=500

W=0.8 L=1400

舗装01 舗装の異常(ひびわれ) III
写真番号-1, 2 (W=1.2) (4000×1000)

舗装01

舗装01 舗装の異常(ひびわれ) III
写真番号-3

地覆02 ひびわれ III
写真番号-10

地覆02 ひびわれ III
写真番号-10

地覆02 その他(うき) III
写真番号-11

W=0.4 L=2000
W=0.3 L=1600
1000×250

W=0.2 L=200

上流 ↑

添架物01
A1

防護柵02 変形 I
(L=400)

防護柵02
A2

防護柵02 腐食 I
写真番号-7

防護柵02 変形 I
写真番号-8 (L=400)

地覆02

地覆02 その他(ひびわれ) II
写真番号-27

舗装01 舗装の異常(ひびわれ) III
写真番号-4, 5 (W=1.5) (4500×1200)


損傷図の凡例

変状の種類	表示
ひびわれ	
剥離	
鉄筋露出	
うき	
遊離石灰	
漏水・滞水	
その他	

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 27.6"	橋梁ID	
経度	137° 56' 37.2"		


フリガナ 名 称	ミヤノマエバシ 宮の前橋1-15		路 線 名	市道赤須町線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所 在 地	自	赤穂11618-2	距 離 標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	赤穂11618-2		至				最新点検年月日	2023.08.03

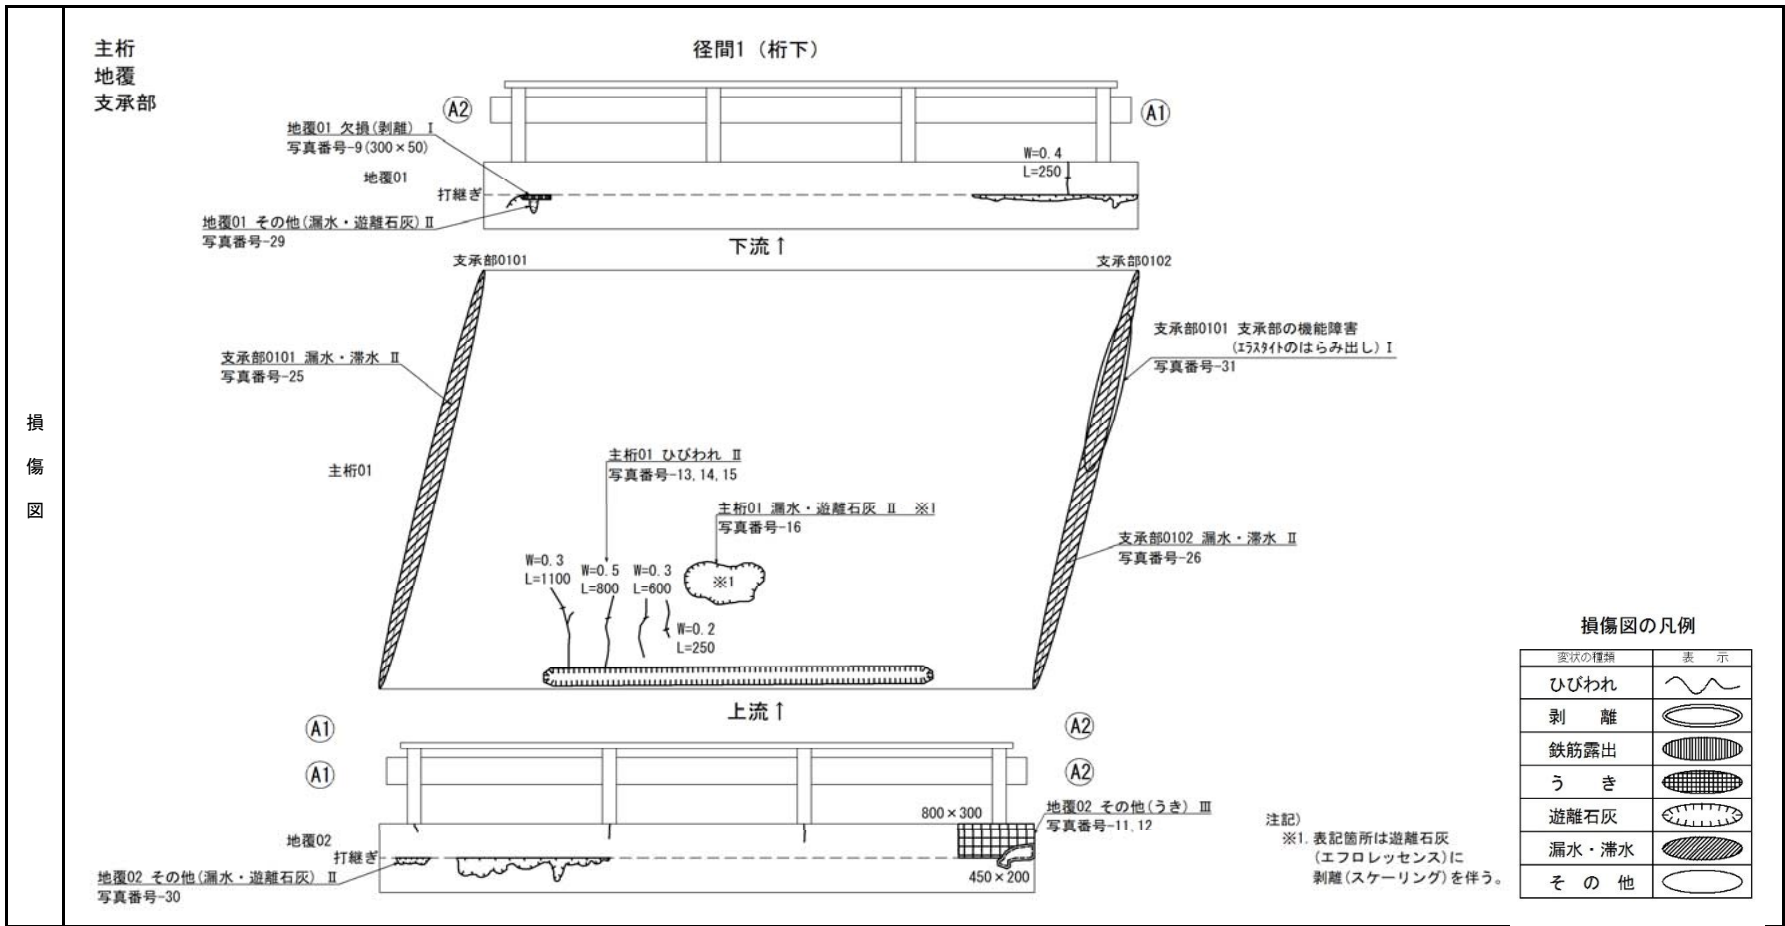

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 27.6"	橋梁ID	
経度	137° 56' 37.2"		

フリガナ 名称	ミヤノマエバシ 宮の前橋1-15		路線名	市道赤須町線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	赤穂11618-2	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	赤穂11618-2		至				最新点検年月日	2023.08.03

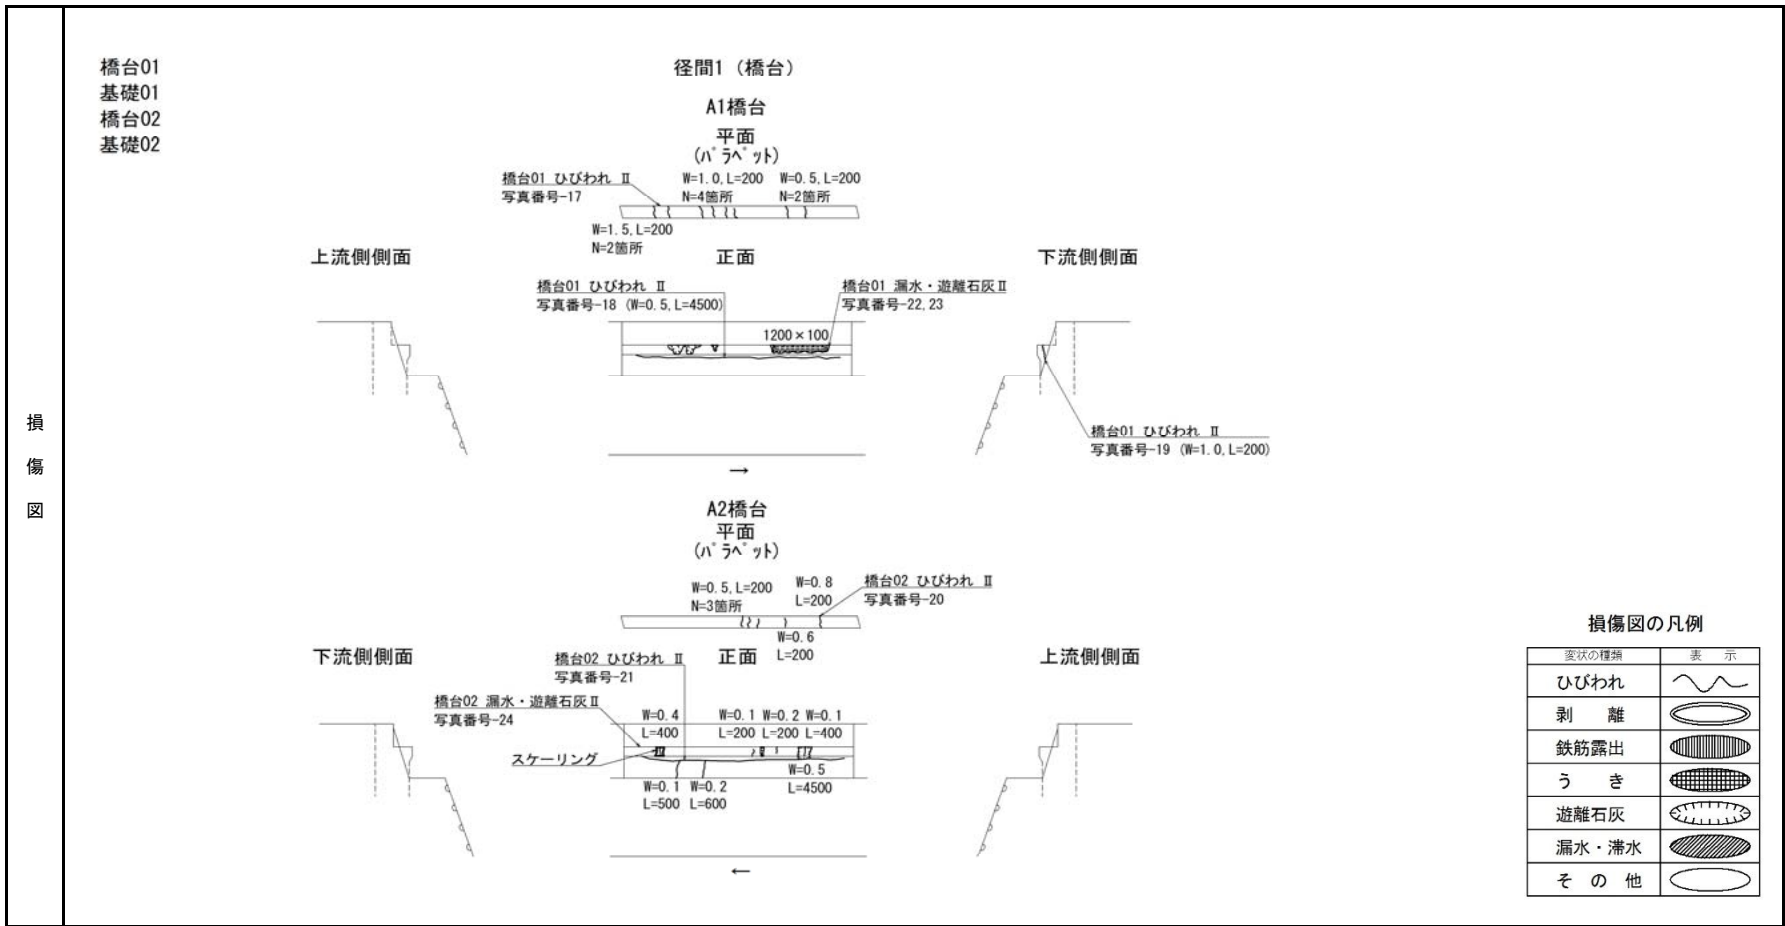


御堂橋 1-19

損傷図面

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 23.2"	橋梁ID	
経度	137° 57' 43.1"		

フリガナ 名称	ミウハン 御堂橋1-19		路線名	市道下街道本線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	下平1639-6番地	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	下平1639-6番地		至				最新点検年月日	2023.11.8

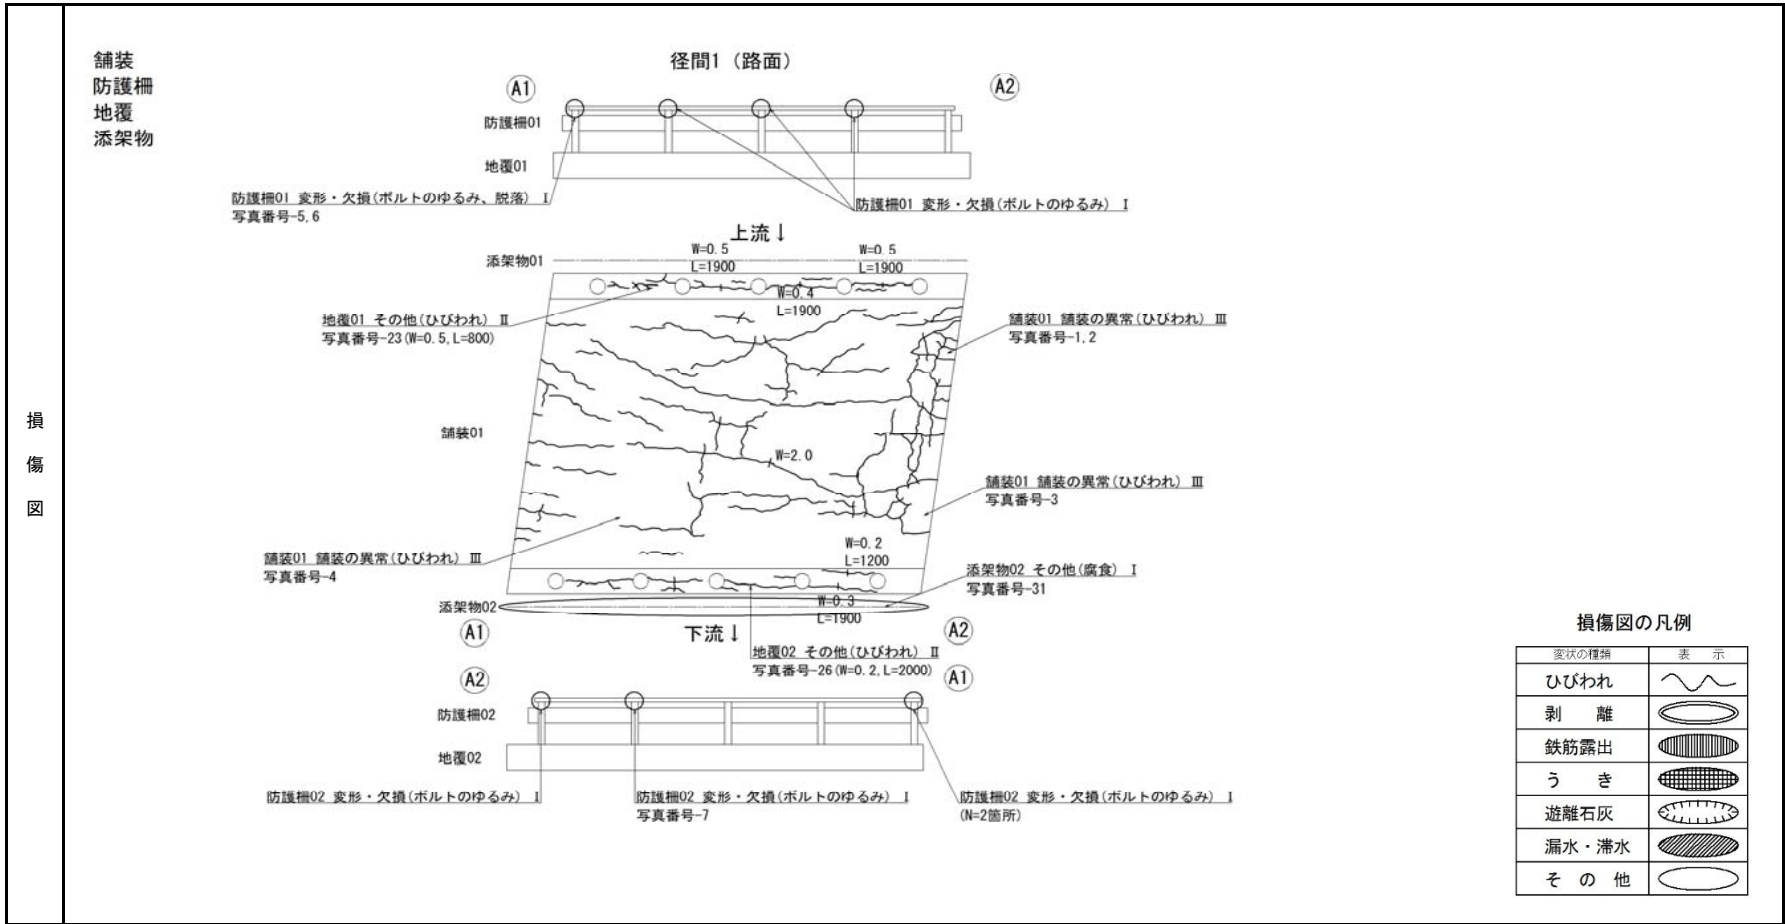


緯度	35° 43' 23.2"	橋梁ID	
經度	137° 57' 43.1"		

[illegible]

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 23.2"	橋梁ID	
経度	137° 57' 43.1"		


フリガナ 名称	ミウハシ 御堂橋1-19		路線名	市道下街道本線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	下平1639-6番地	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	下平1639-6番地		至				最新点検年月日	2023.11.8

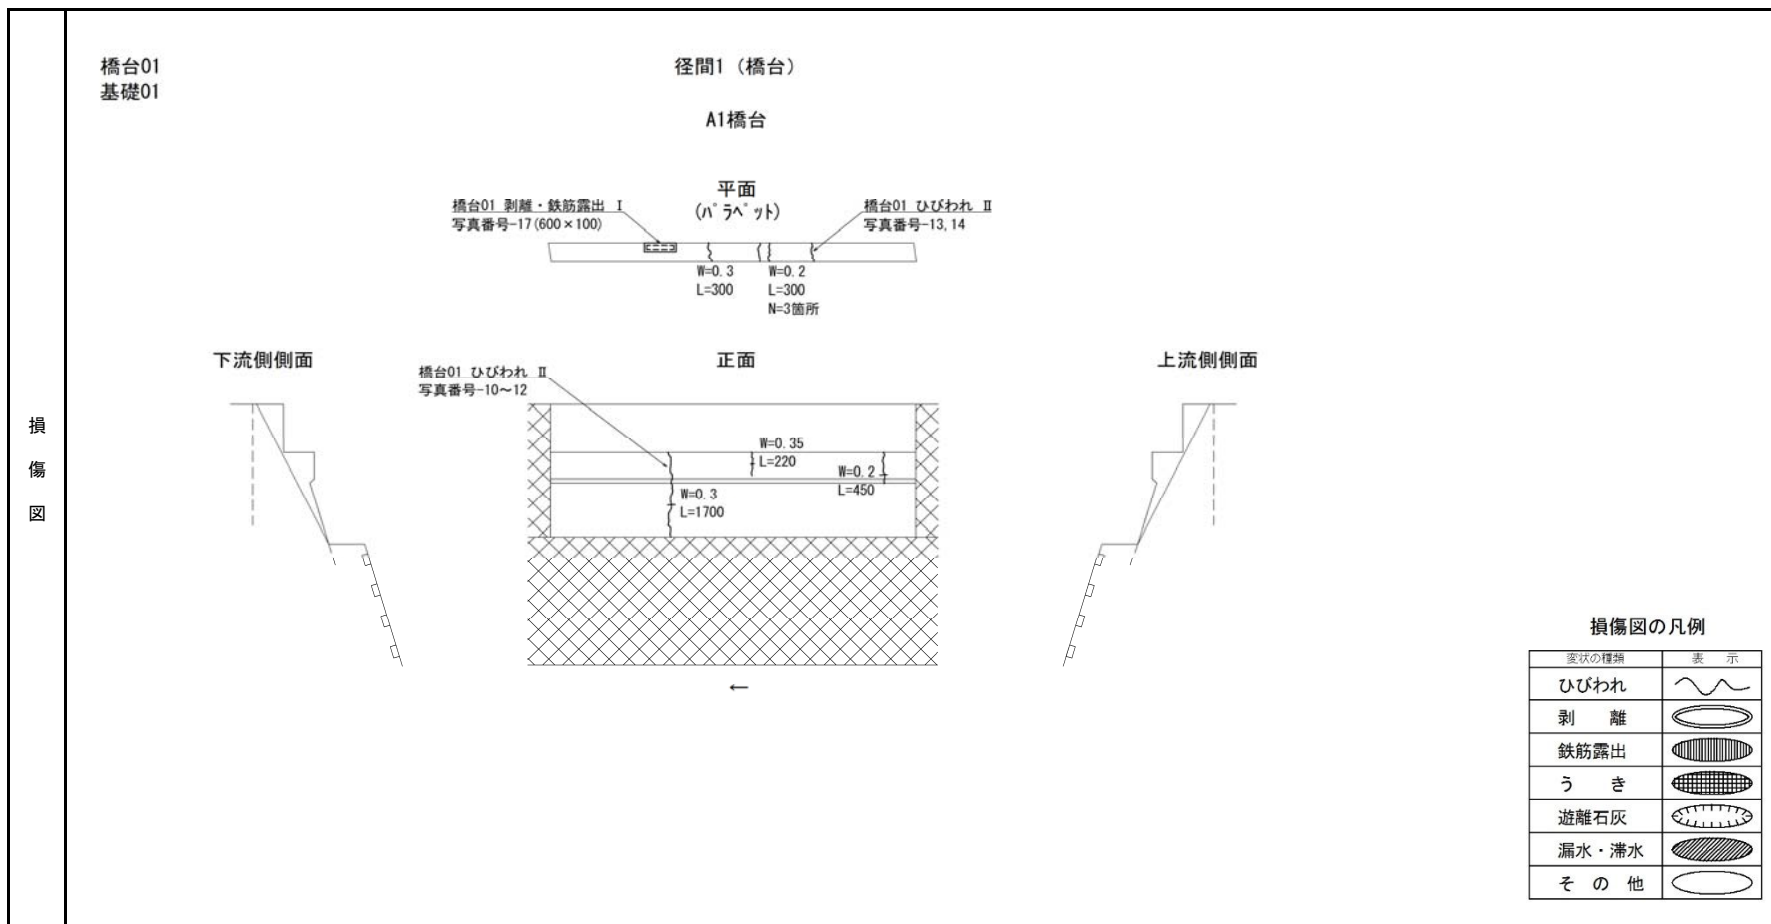

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 23.2"	橋梁ID	
経度	137° 57' 43.1"		

フリガナ 名 称	ミウハシ 御堂橋1-19		路 線 名	市道下街道本線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所 在 地	自	下平1639-6番地	距 離 標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	下平1639-6番地		至				最新点検年月日	2023.11.8

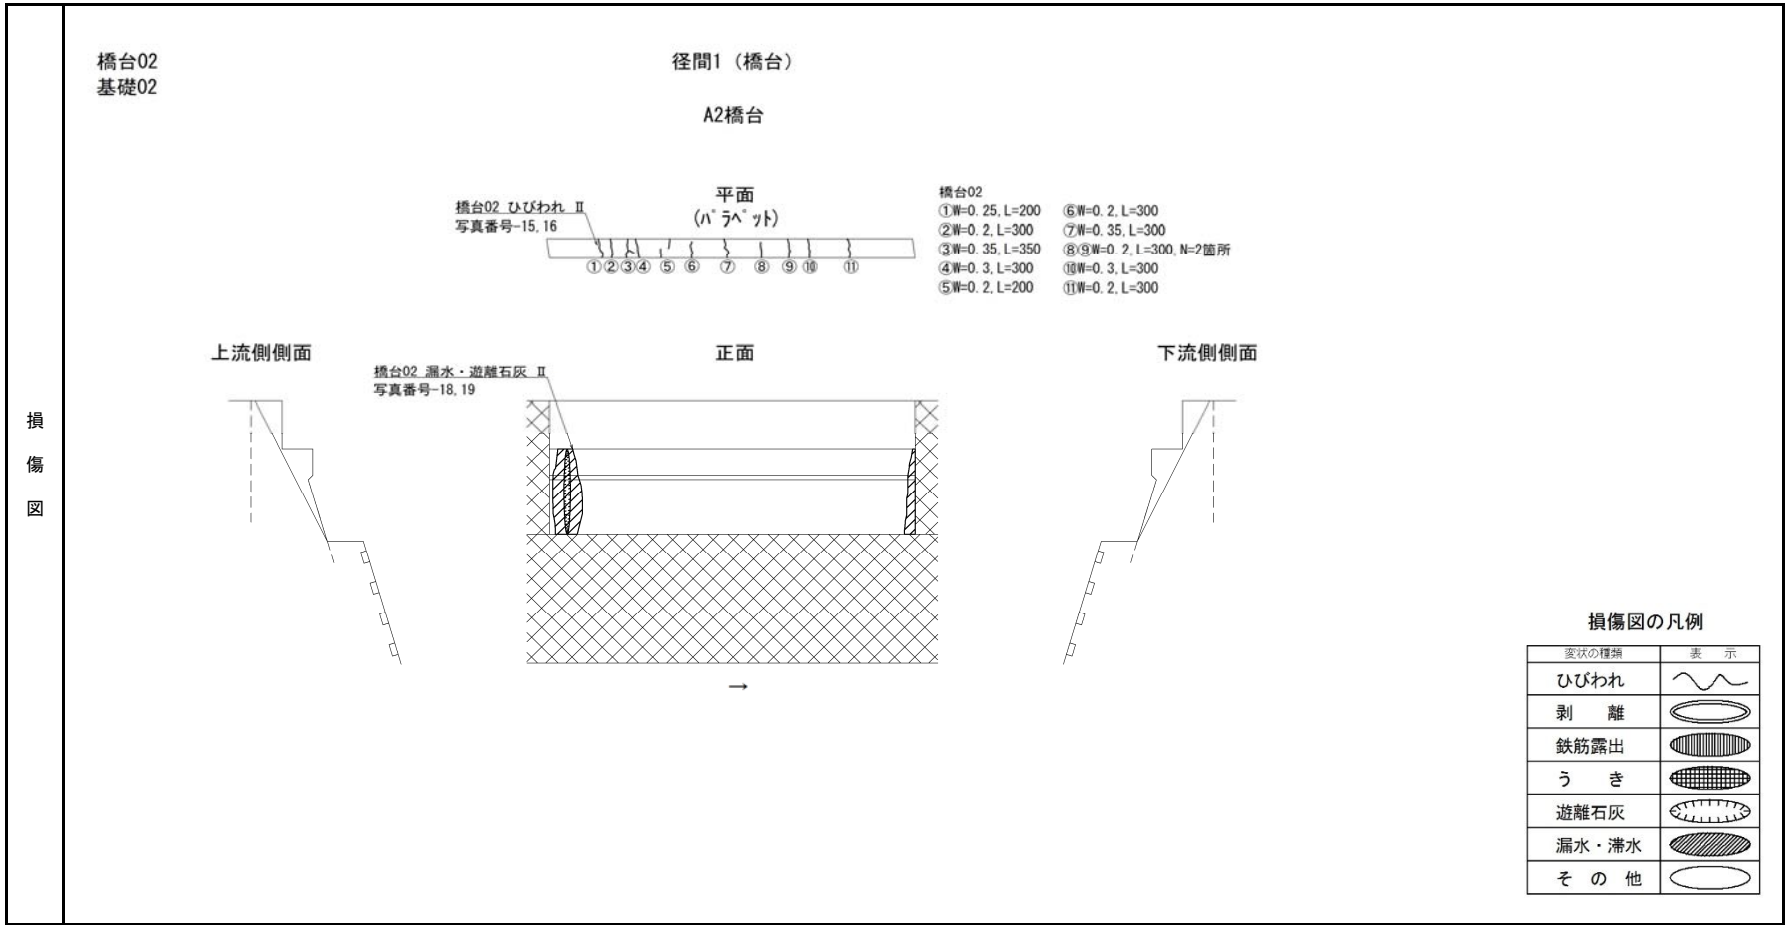


1-73 橋

損傷図面

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1	緯度	35° 44' 14.6"	橋梁ID	
			経度	137° 55' 54.0"		


フリガナ 名称	1-73ハシ 1-73橋		路線名	市道1-91号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)		至				最新点検年月日	2023.08.03

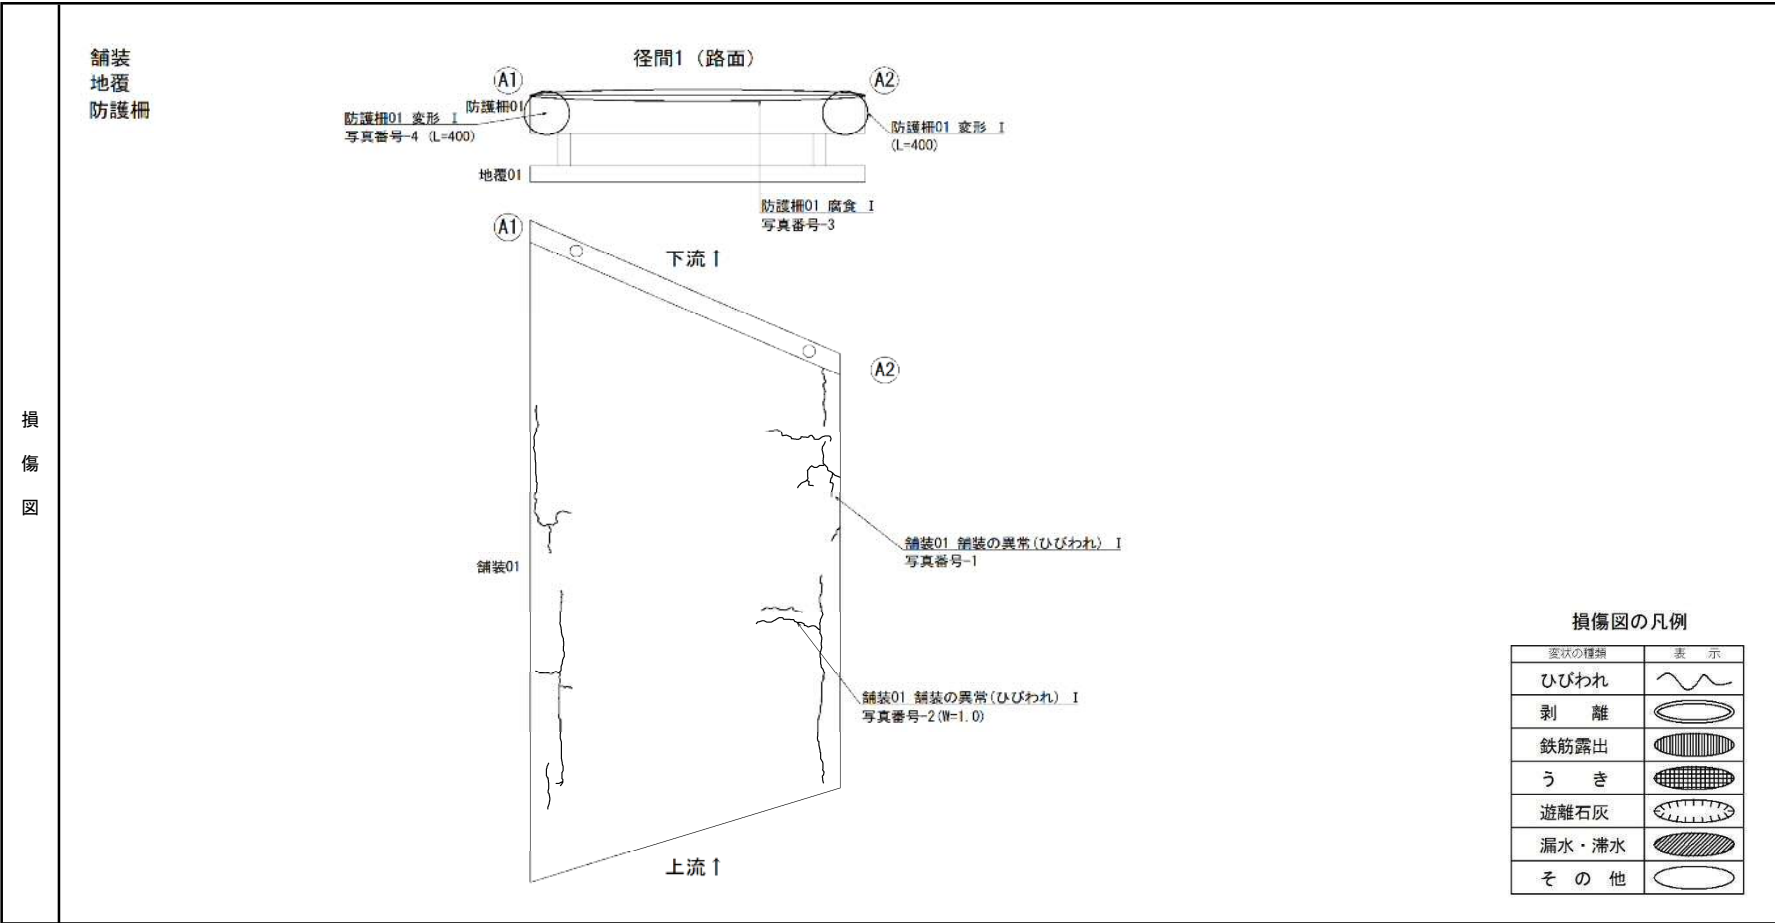

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 14.6"	橋梁ID	
経度	137° 55' 54.0"		


フリガナ 名称	1-73ハシ 1-73橋		路線名	市道1-91号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)		至				最新点検年月日	2023.08.03

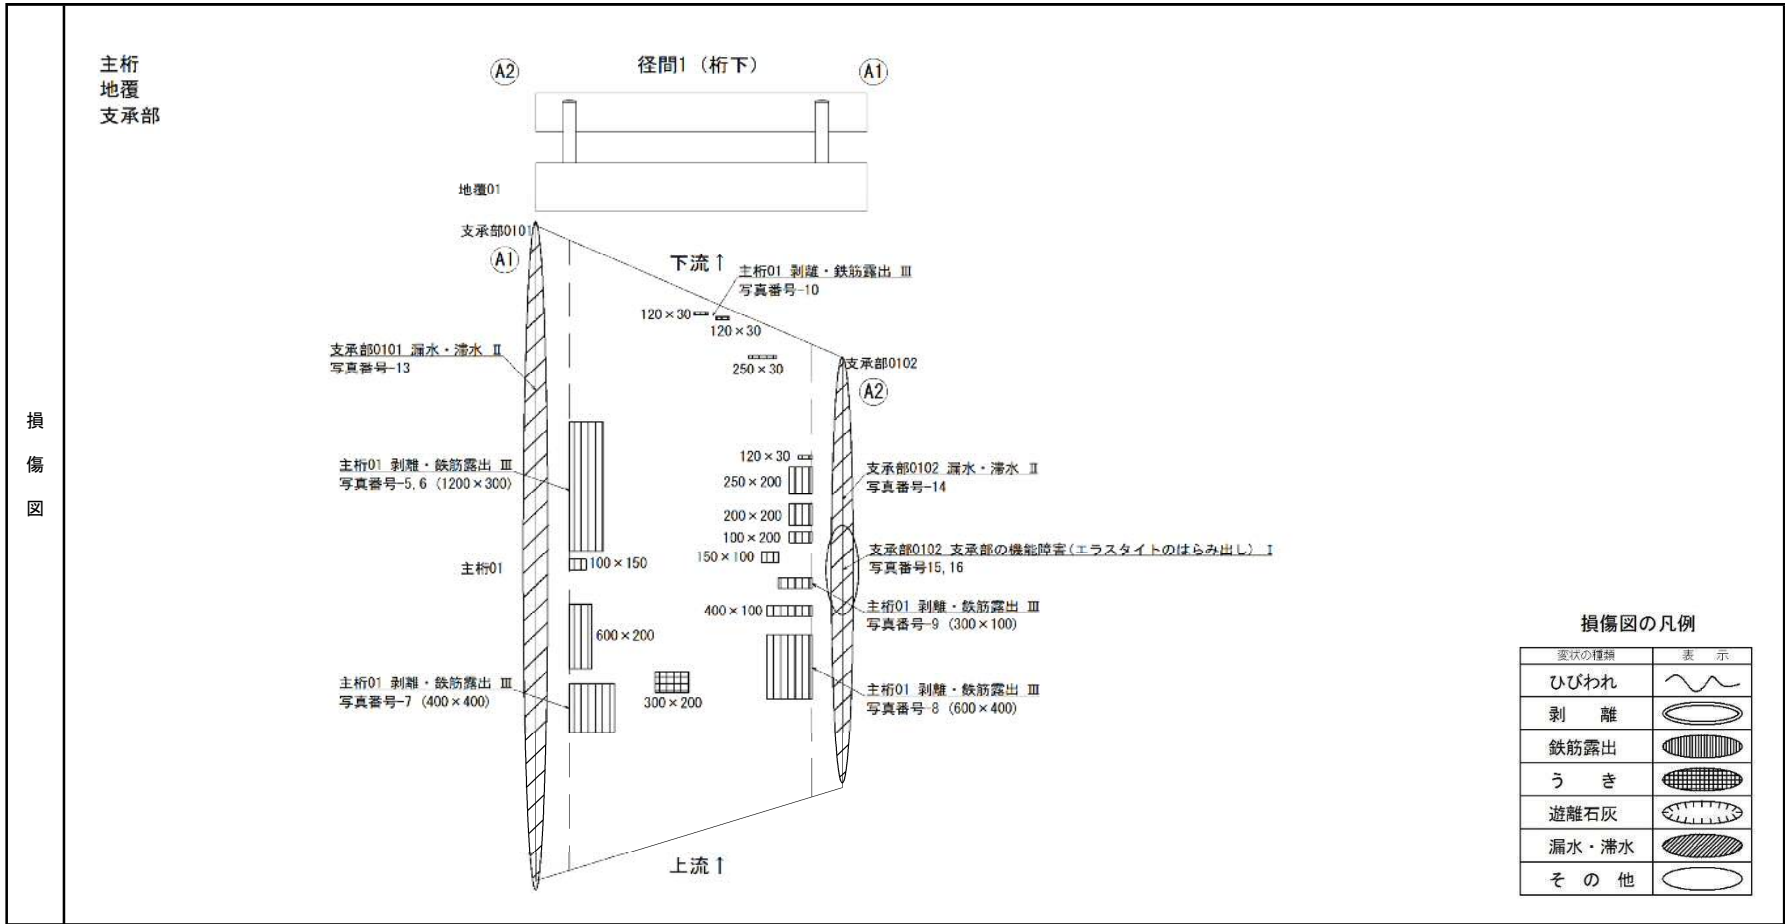

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 14.6"	橋梁ID	
経度	137° 55' 54.0"		


フリガナ 名 称	1-73ハシ 1-73橋		路 線 名	市道1-91号線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所 在 地	自	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)	距 離 標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)		至				最新点検年月日	2023.08.03

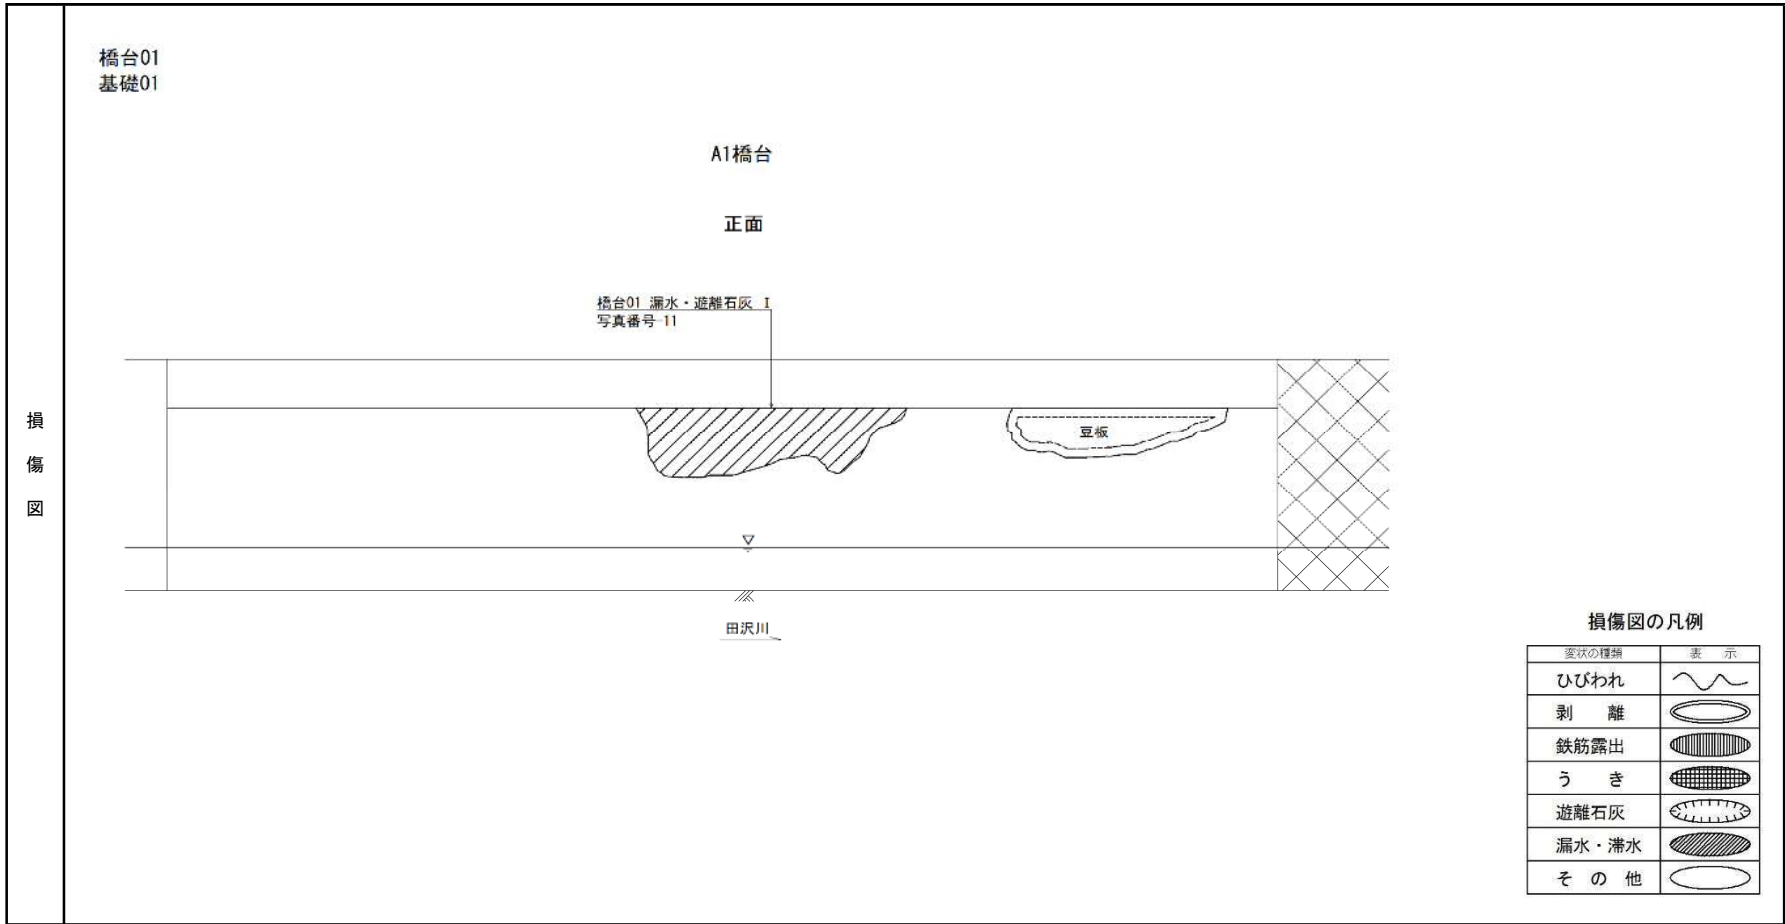

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 14.6"	橋梁ID	
経度	137° 55' 54.0"		

フリガナ 名称	1-73ハシ 1-73橋		路線名	市道1-91号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2205-1番地(上穂3-2)		至				最新点検年月日	2023.08.03

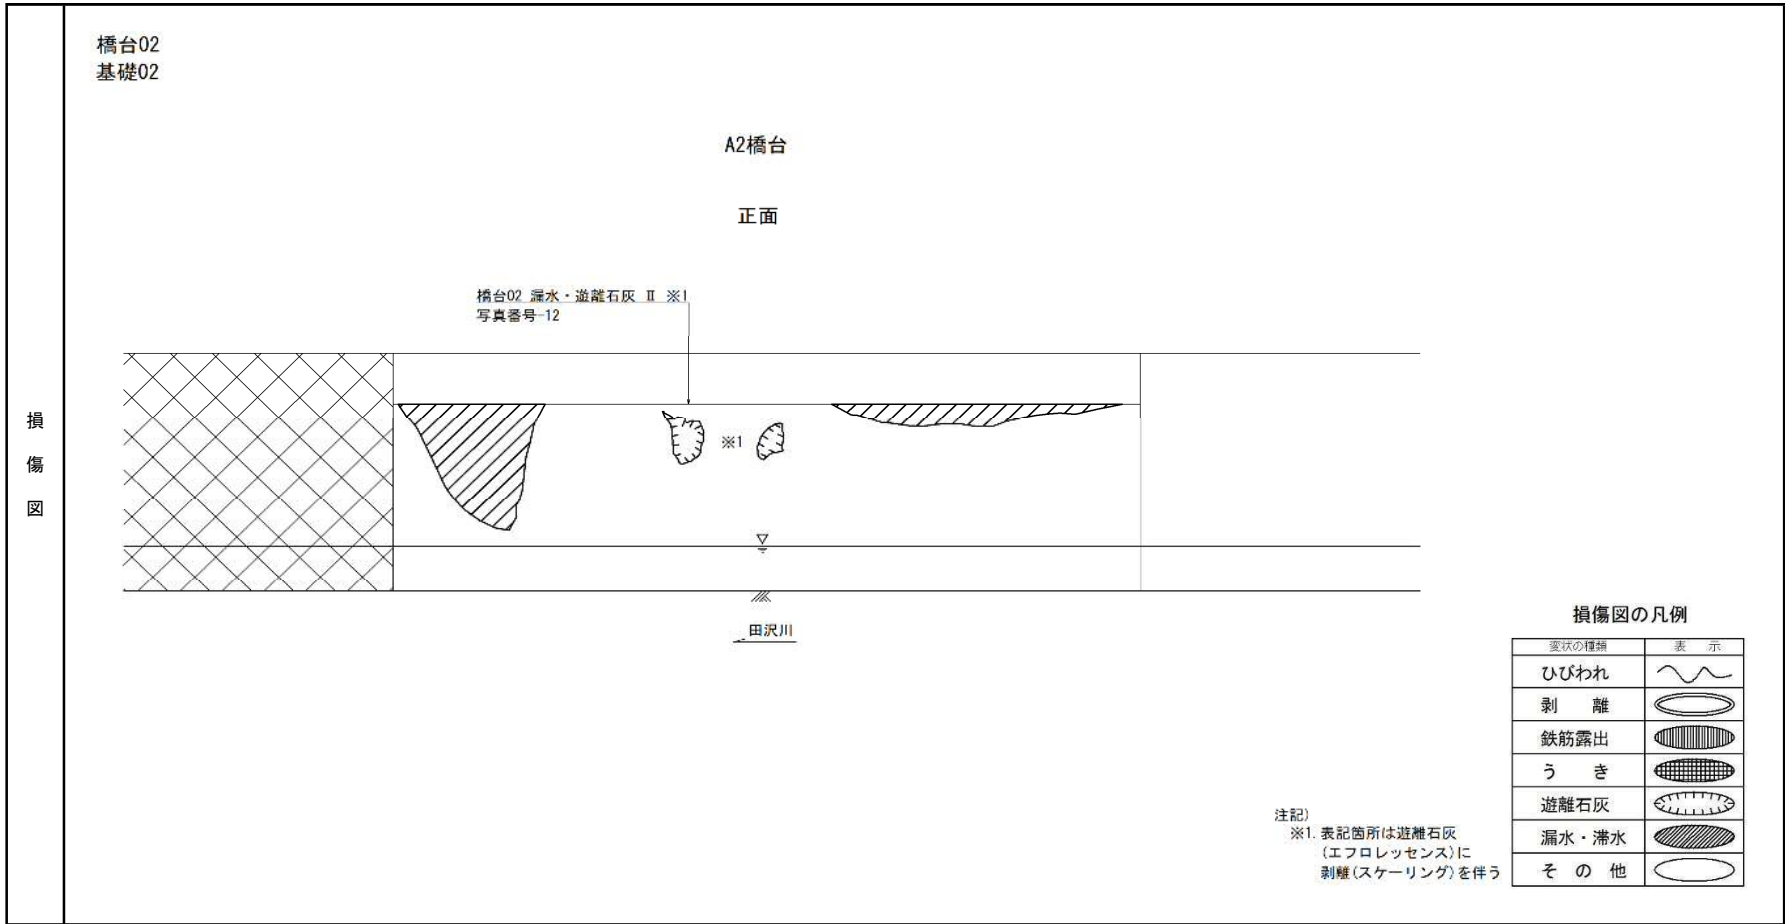


いすず橋 1-75

損傷図面

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 03.5"	橋梁ID	
経度	137° 55' 59.4"		


フリガナ 名称	イスパシ いすず橋1-75		路線名	市道1-111号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字赤穂2125-3番地(上穂1)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2125-3番地(上穂1)		至				最新点検年月日	2023.08.03

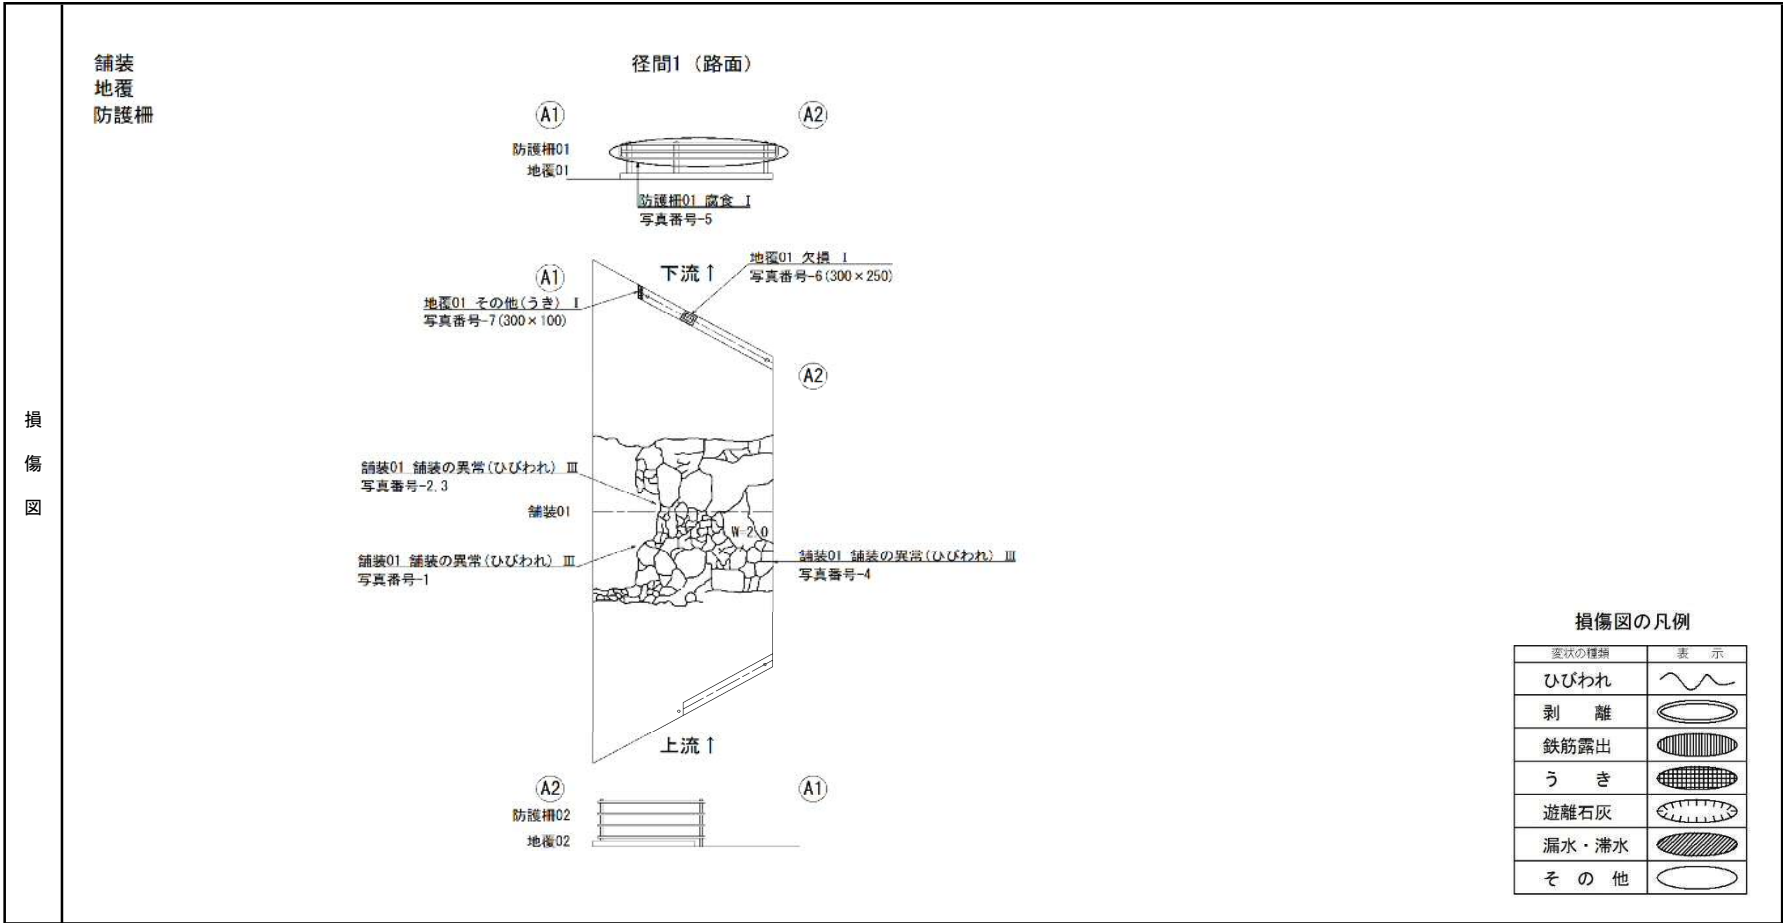

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 03.5"	橋梁ID	
経度	137° 55' 59.4"		

フリガナ 名称	イススハシ いすず橋1-75		路線名	市道1-111号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字赤穂2125-3番地(上穂1)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2125-3番地(上穂1)		至				最新点検年月日	2023.08.03

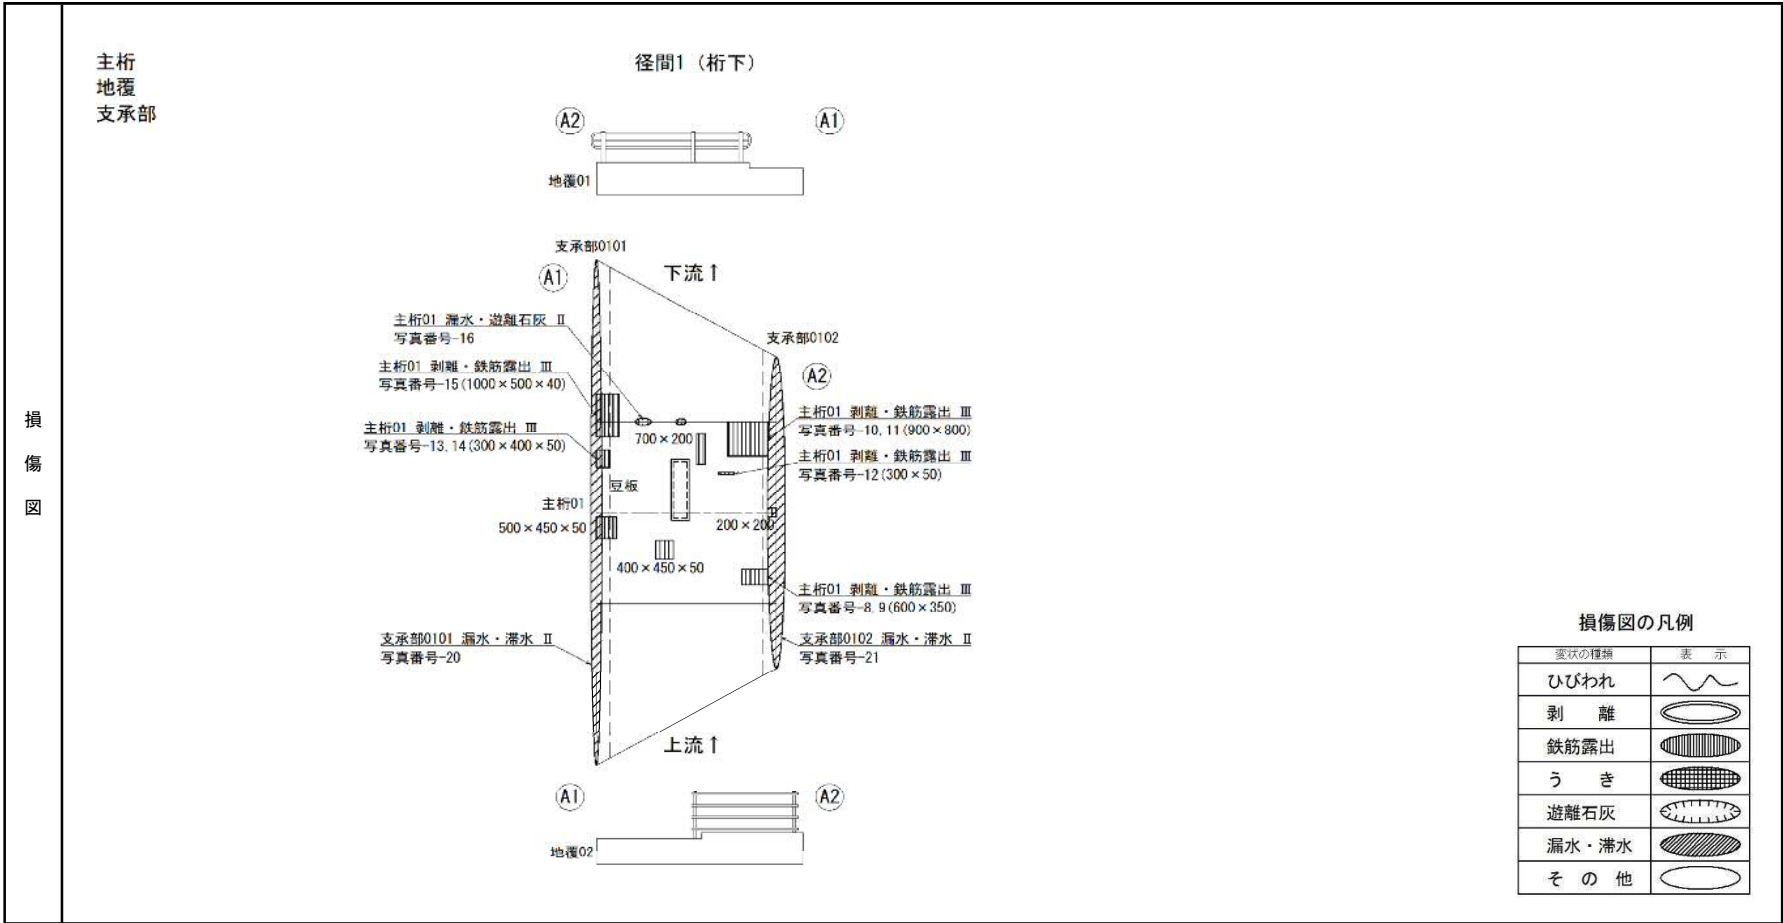

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 03.5"	橋梁ID	
経度	137° 55' 59.4"		

フリガナ 名称	イヌハシ いすず橋1-75		路線名	市道1-111号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字赤穂2125-3番地(上穂1)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2125-3番地(上穂1)		至				最新点検年月日	2023.08.03

損傷図

橋台01(石積)
基礎01

A1橋台

正面

橋台01 漏水・遊離石灰 II
写真番号-17

精進川


損傷図の凡例

変状の種類	表示
ひびわれ	
剥離	
鉄筋露出	
うき	
遊離石灰	
漏水・滞水	
その他	

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 03.5"	橋梁ID	
経度	137° 55' 59.4"		

フリガナ 名 称	イスハシ いすず橋1-75		路 線 名	市道1-111号線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所 在 地	自	大字赤穂2125-3番地(上穂1)	距 離 標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字赤穂2125-3番地(上穂1)		至				最新点検年月日	2023.08.03

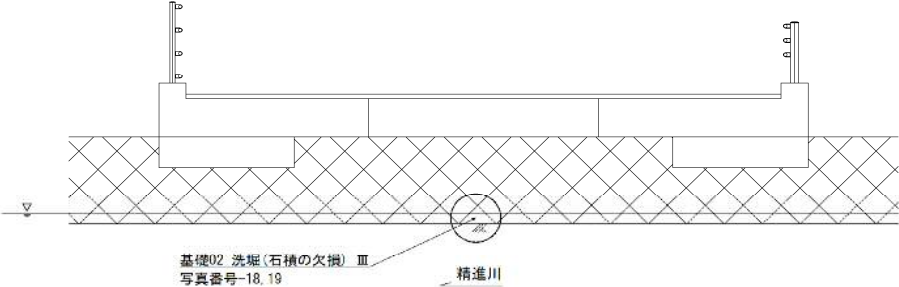損 傷 図	橋台02(石積) 基礎02																
	<div><p>A2橋台</p><p>正面</p></div>																
<p>損傷図の凡例</p> <table><tr><th>変状の種類</th><th>表 示</th></tr><tr><td>ひびわれ</td><td></td></tr><tr><td>剥 離</td><td></td></tr><tr><td>鉄筋露出</td><td></td></tr><tr><td>う き</td><td></td></tr><tr><td>遊離石灰</td><td></td></tr><tr><td>漏水・滞水</td><td></td></tr><tr><td>そ の 他</td><td></td></tr></table>		変状の種類	表 示	ひびわれ		剥 離		鉄筋露出		う き		遊離石灰		漏水・滞水		そ の 他	
変状の種類	表 示																
ひびわれ																	
剥 離																	
鉄筋露出																	
う き																	
遊離石灰																	
漏水・滞水																	
そ の 他																	


1-119 橋

損傷図面

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 00.6"	橋梁ID	
経度	137° 56' 06.9"		


フリガナ 名称	1-119ハン 1-119橋		路線名	市道1-459号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)		至				最新点検年月日	2023.08.07

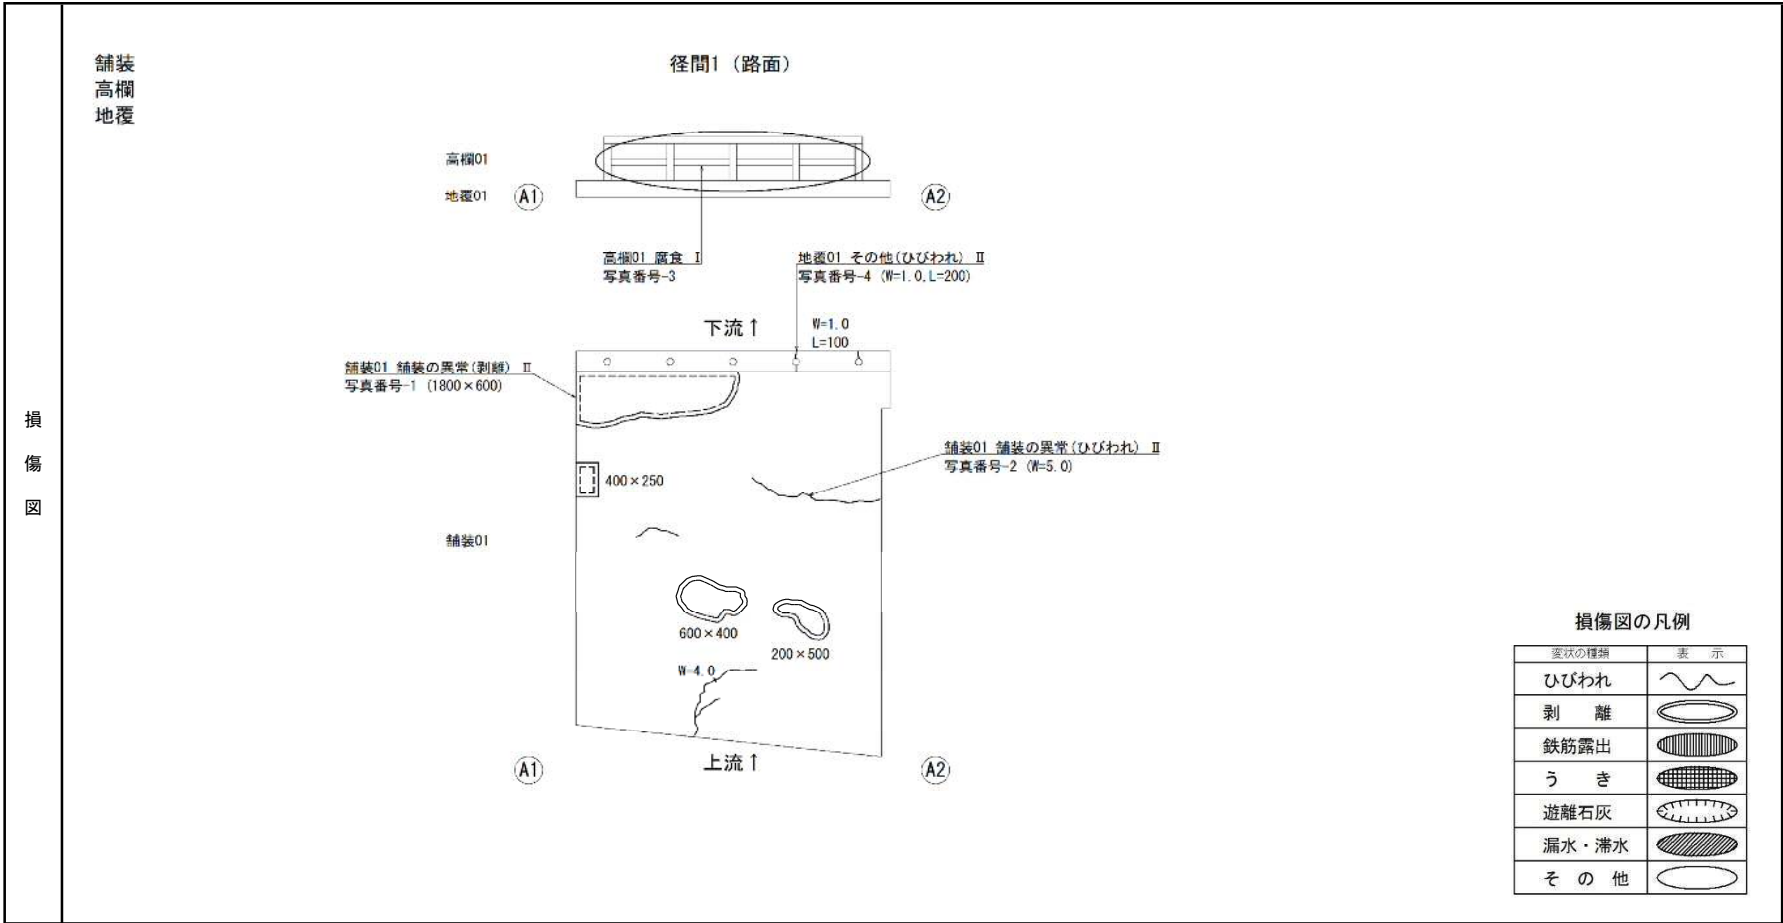

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 00.6"	橋梁ID	
経度	137° 56' 06.9"		

フリガナ 名称	1-119ハン 1-119橋		路線名	市道1-459号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)		至				最新点検年月日	2023.08.07

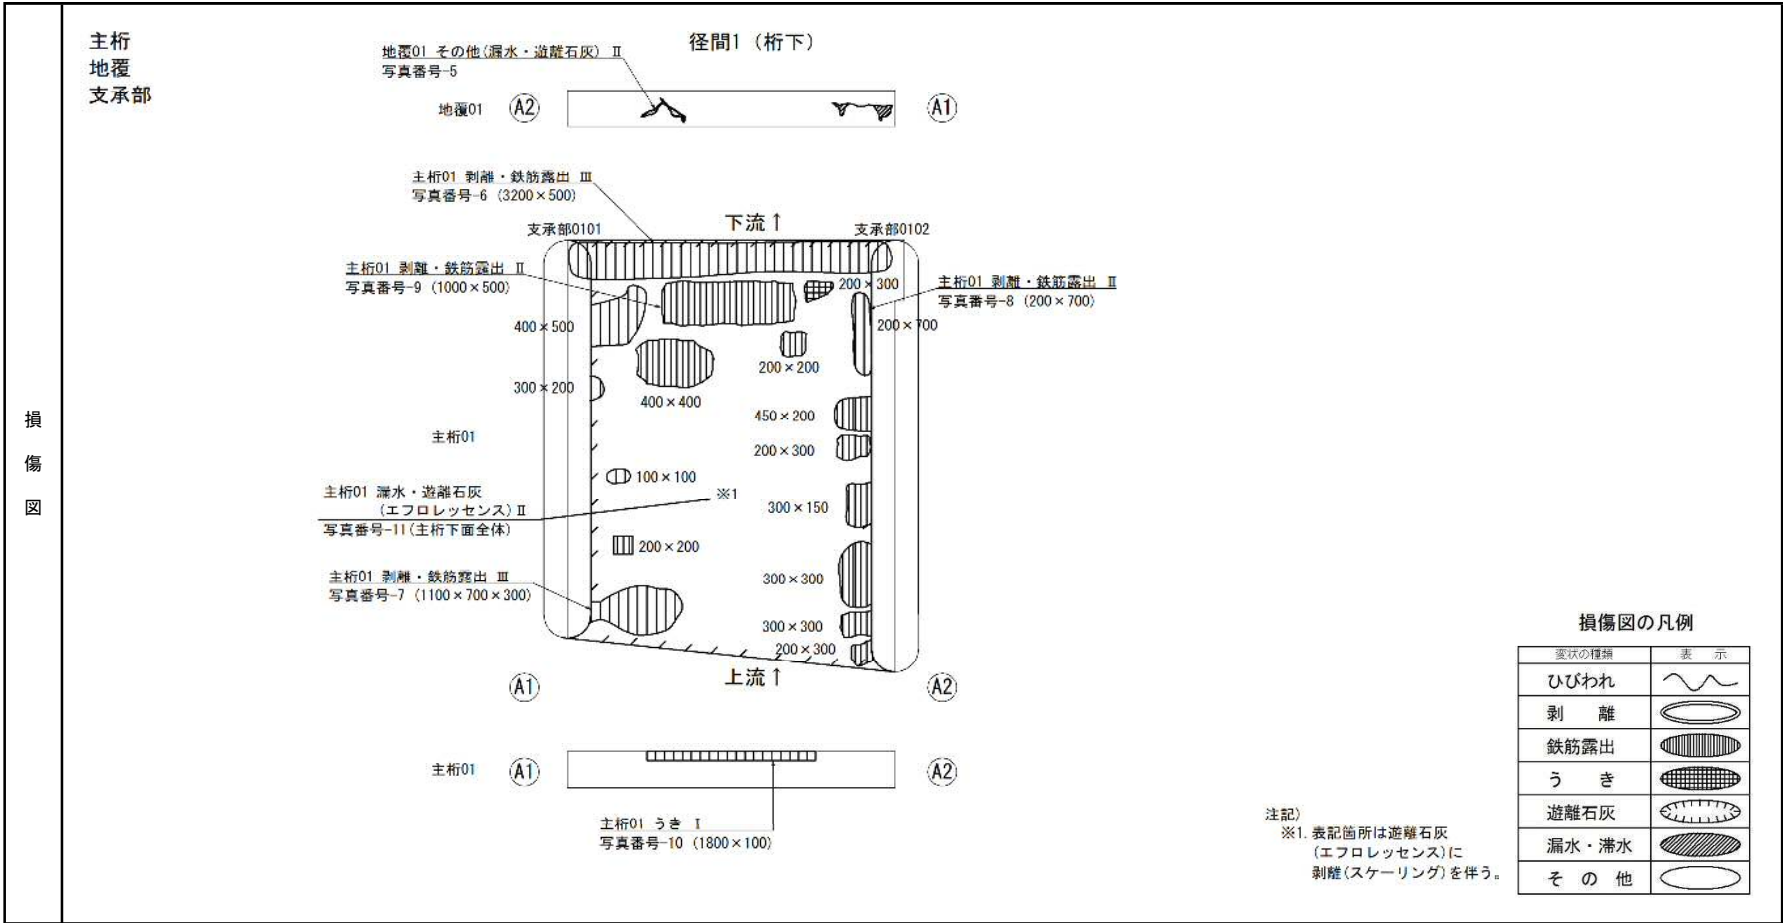

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 00.6"	橋梁ID	
経度	137° 56' 06.9"		

フリガナ 名 称	1-119ハン 1-119橋		路 線 名	市道1-459号線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所 在 地	自	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)	距 離 標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)		至				最新点検年月日	2023.08.07

損
傷
図

橋台01(石積)
基礎01

A1橋台

上流側側面

正面

下流側側面

→
損傷なし















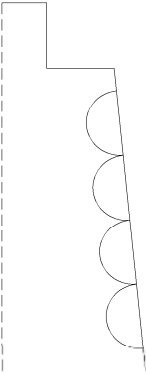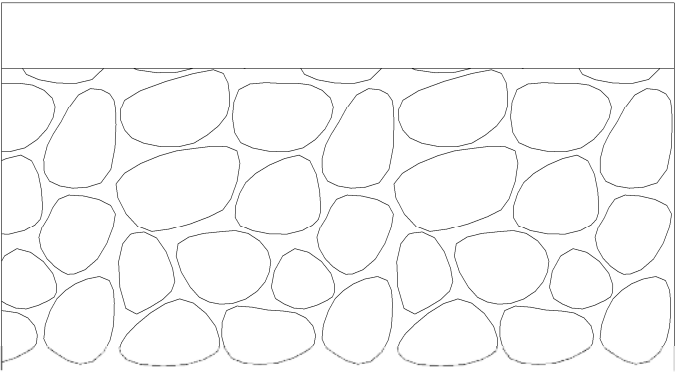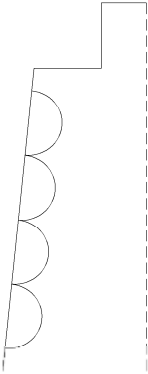









損傷図の凡例

変状の種類	表 示
ひびわれ	
剥 離	
鉄筋露出	
う き	
遊離石灰	
漏水・滞水	
そ の 他	

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 00.6"	橋梁ID	
経度	137° 56' 06.9"		

フリガナ 名 称	1-119ハン 1-119橋		路 線 名	市道1-459号線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所 在 地	自	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)	距 離 標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	駒ヶ根市赤穂15497-2番地 (町1区1-4)		至				最新点検年月日	2023.08.07

損 傷 図	橋台02(石積) 基礎02	A2橋台																	
	下流側側面	正面	上流側側面																
																			
		← 損傷なし																	
	<div>損傷図の凡例</div> <table><tr><td>変状の種類</td><td>表 示</td></tr><tr><td>ひびわれ</td><td></td></tr><tr><td>剥 離</td><td></td></tr><tr><td>鉄筋露出</td><td></td></tr><tr><td>う き</td><td></td></tr><tr><td>遊離石灰</td><td></td></tr><tr><td>漏水・滞水</td><td></td></tr><tr><td>そ の 他</td><td></td></tr></table>			変状の種類	表 示	ひびわれ		剥 離		鉄筋露出		う き		遊離石灰		漏水・滞水		そ の 他	
変状の種類	表 示																		
ひびわれ																			
剥 離																			
鉄筋露出																			
う き																			
遊離石灰																			
漏水・滞水																			
そ の 他																			


如来寺橋 1-154

損傷図面

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 06.0"	橋梁ID	
経度	137° 55' 53.9"		


フリガナ 名称	ニラインパン 如来寺橋1-154		路線名	市道1-666号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	赤穂8641-1番地	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	赤穂8641-1番地		至				最新点検年月日	2018.08.08

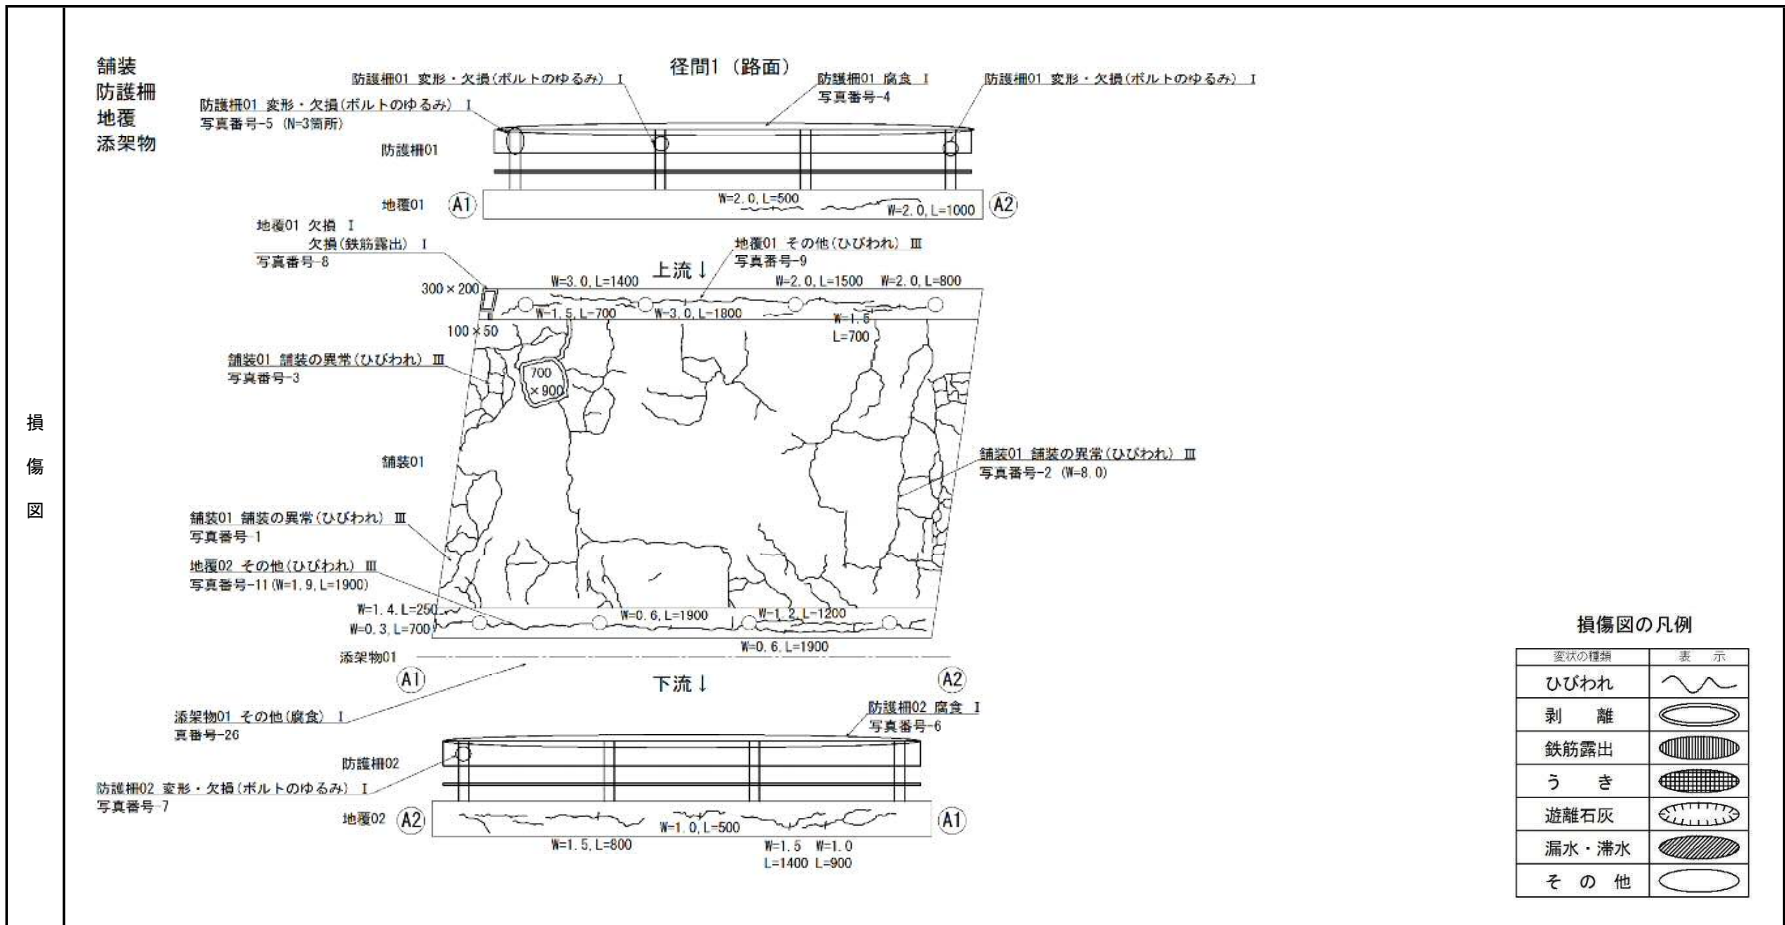

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 06.0"	橋梁ID	
経度	137° 55' 53.9"		


フリガナ 名称	ニラインパン 如来寺橋1-154		路線名	市道1-666号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	赤穂8641-1番地	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	赤穂8641-1番地		至				最新点検年月日	2018.08.08

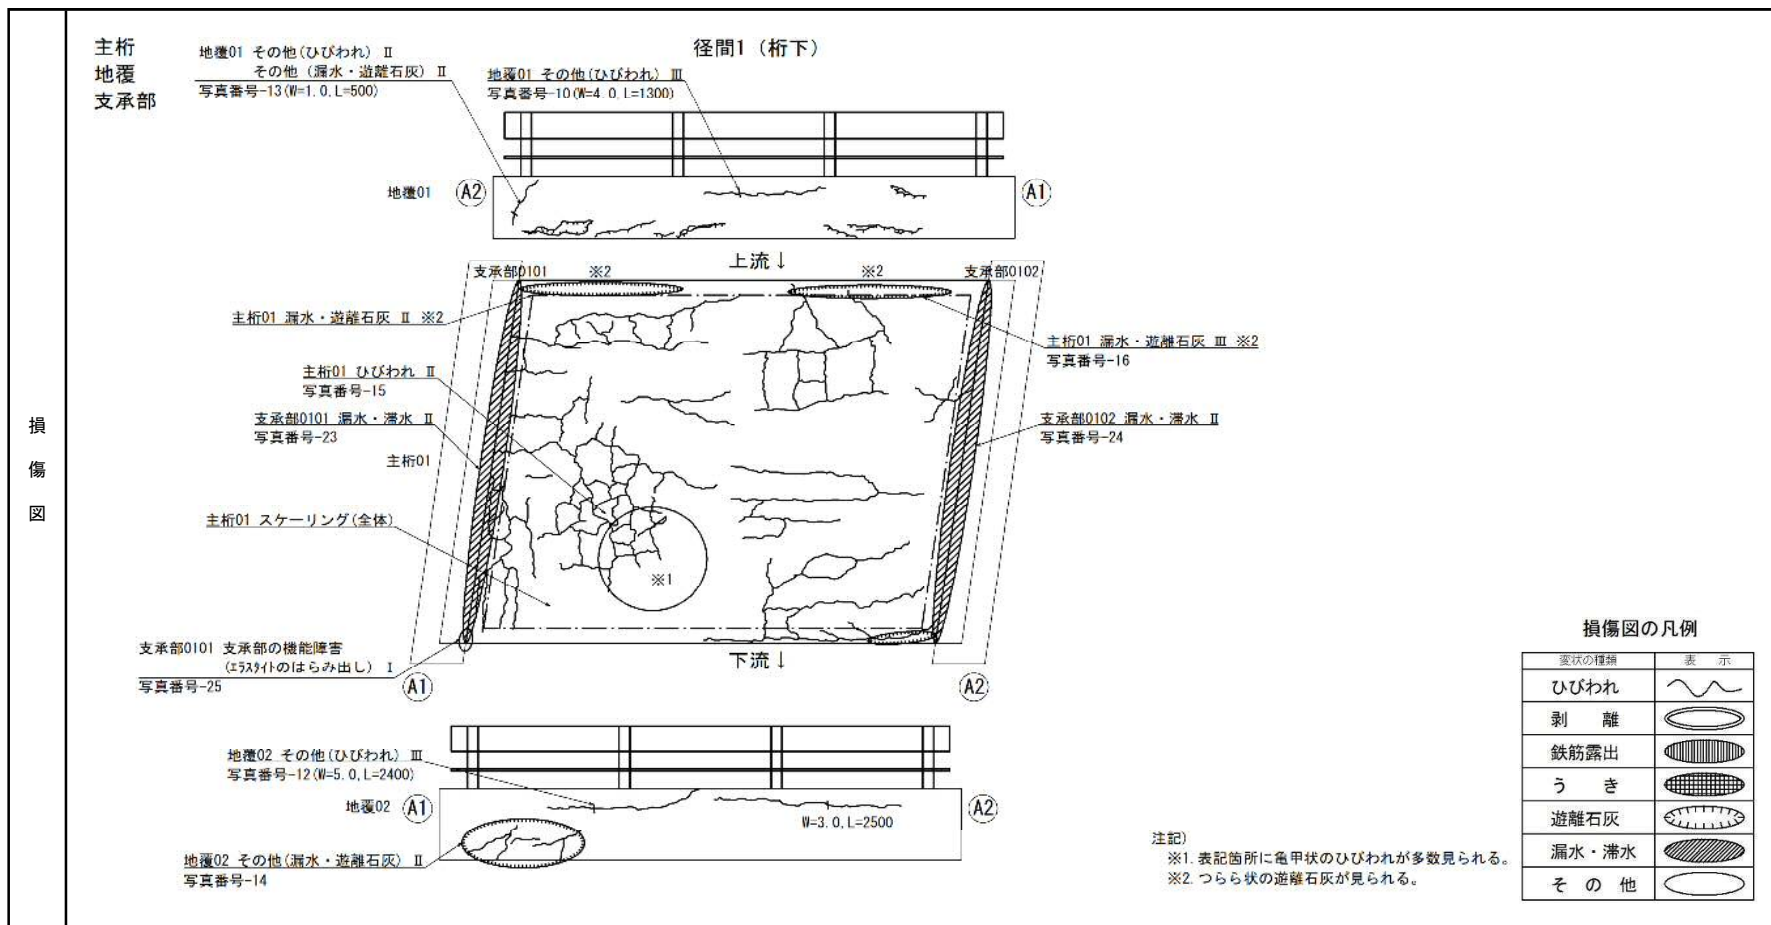

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 06.0"	橋梁ID	
経度	137° 55' 53.9"		

フリガナ 名称	ニライシバン 如来寺橋1-154		路線名	市道1-666号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	赤穂8641-1番地	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	赤穂8641-1番地		至				最新点検年月日	2018.08.08

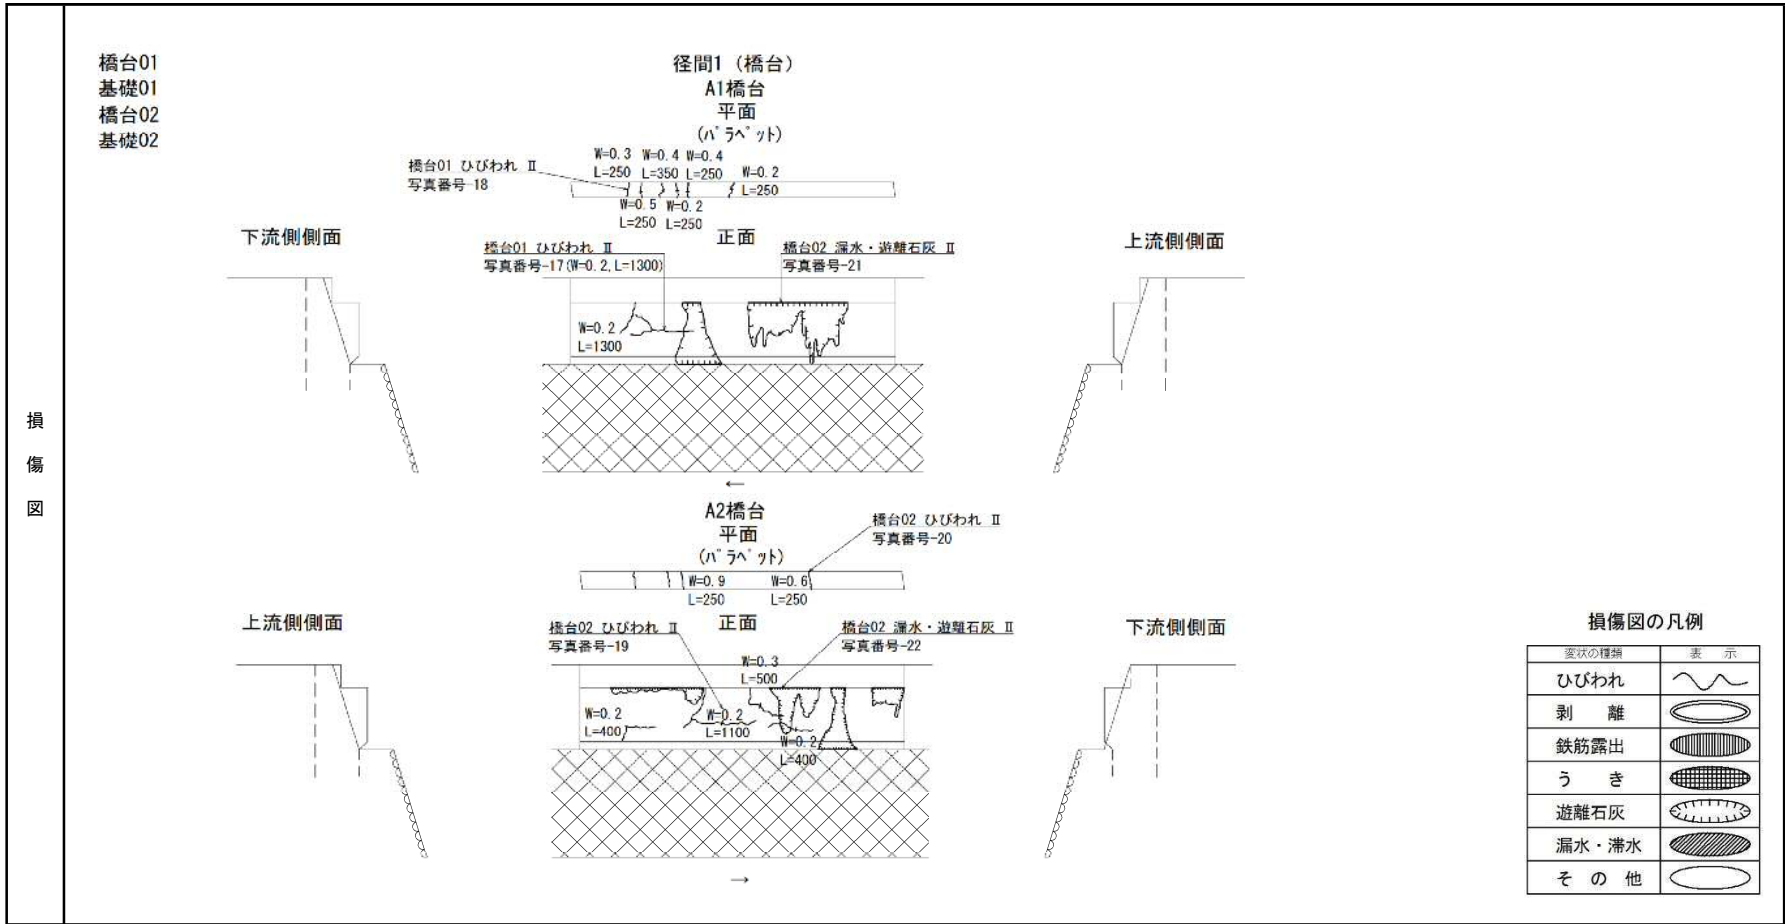


1-280 橋

損傷図面

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 27.9"	橋梁ID	
経度	137° 57' 51.1"		


フリガナ 名称	1-280ハン 1-280橋		路線名	市道4-1号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	駒ヶ根市大字下平	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	駒ヶ根市大字下平		至				最新点検年月日	2023.11.8

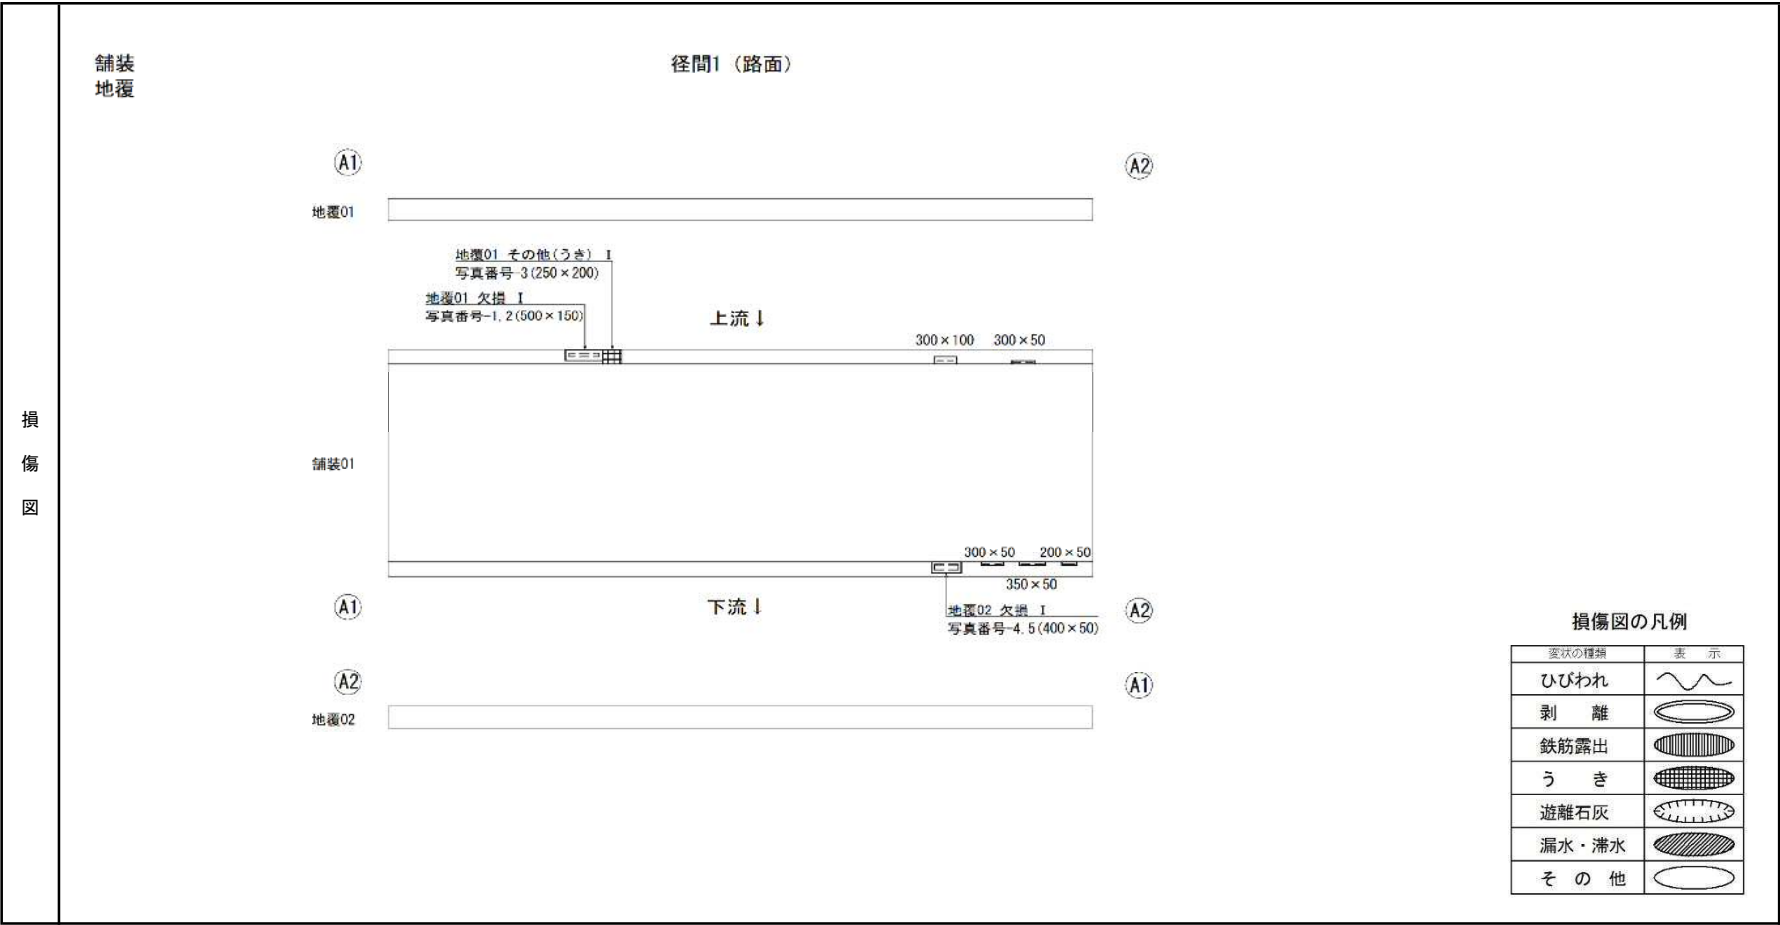

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 27.9"	橋梁ID	
経度	137° 57' 51.1"		


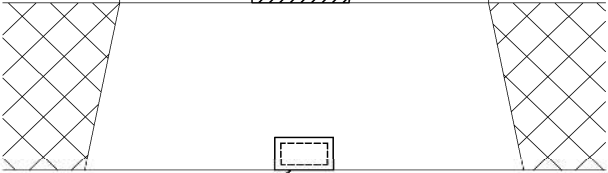

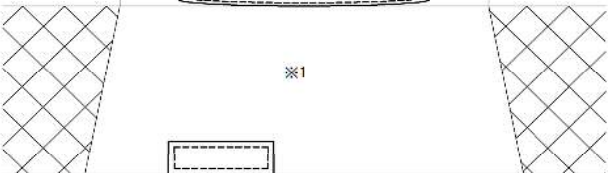

フリガナ 名称	1-280ハン 1-280橋		路線名	市道4-1号線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	駒ヶ根市大字下平	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	駒ヶ根市大字下平		至				最新点検年月日	2023.11.8

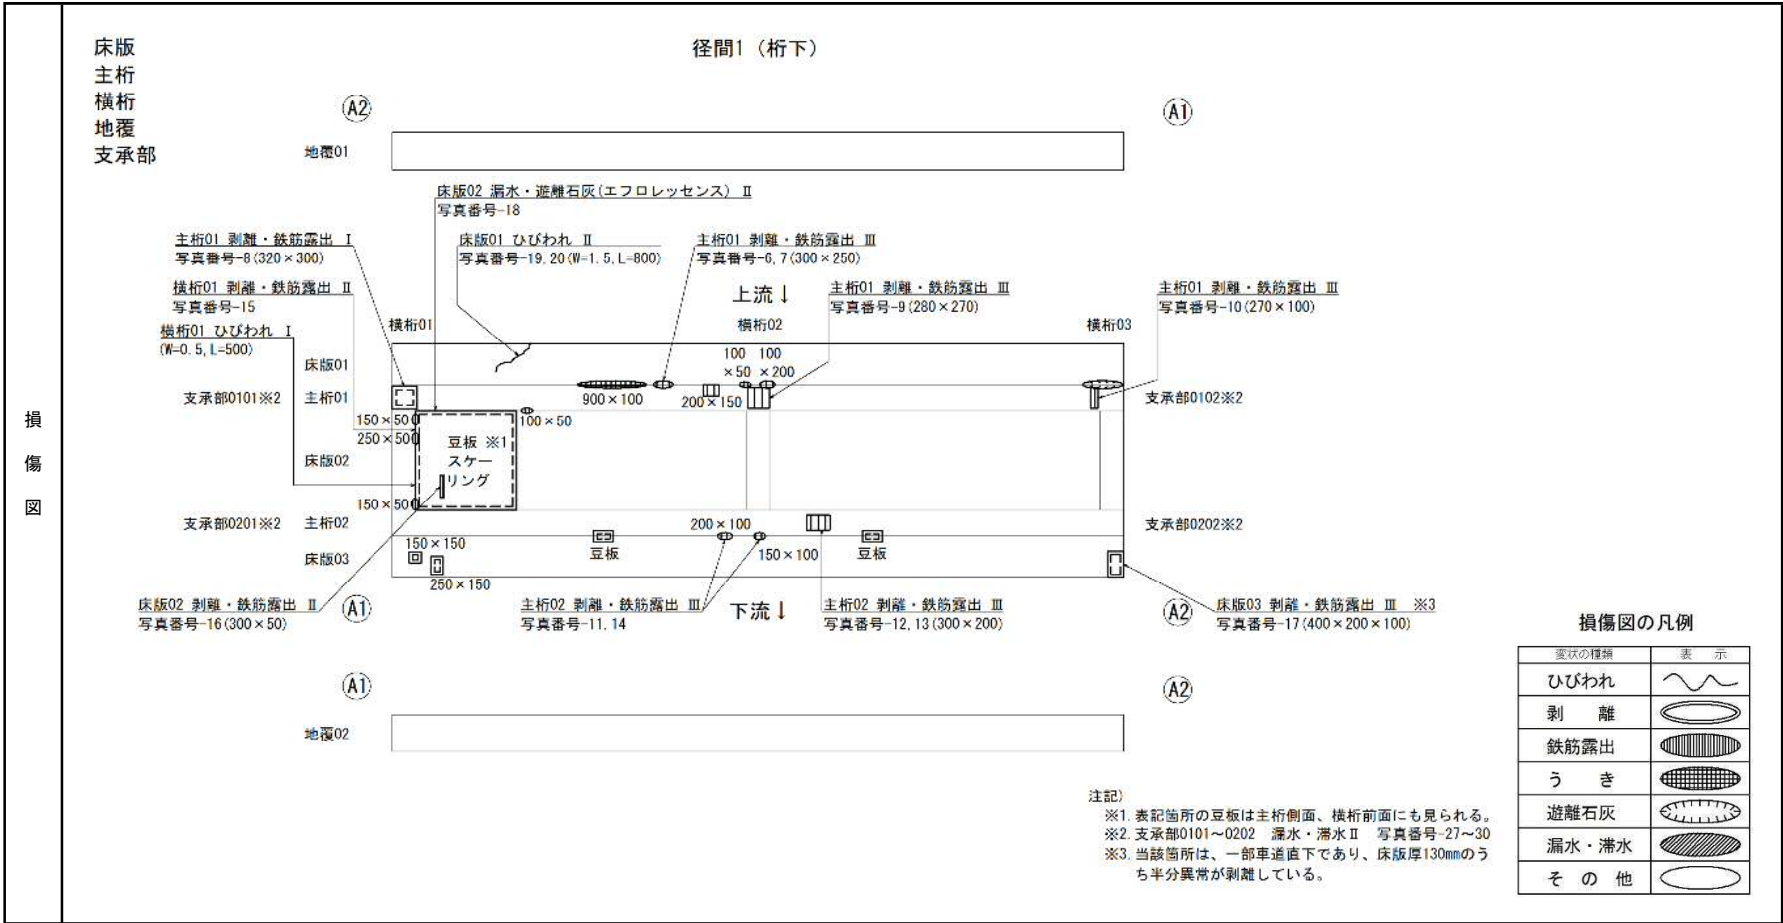








点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 43' 27.9"	橋梁ID	
経度	137° 57' 51.1"		

フリガナ 名称	1-280ハシ 1-280橋		路線名	市道4-1号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	駒ヶ根市大字下平	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	駒ヶ根市大字下平		至				最新点検年月日	2023.11.8

損 傷 図	橋台01 基礎01 橋台02 基礎02	<p>径間1(橋台) A1橋台 平面 (橋座)</p>  <p>橋台01 漏水・遊離石灰 I 写真番号-25</p> <p>正面</p>  <p>橋台01 剥離・鉄筋露出 II 写真番号-21, 22 (500×300×300)</p> <p>A2橋台 平面 (橋座)</p>  <p>橋台02 漏水・遊離石灰 I 写真番号-26</p> <p>正面</p>  <p>※1</p>  <p>橋台02 剥離・鉄筋露出 II 写真番号-23, 24 (900×300×300)</p>
		<p>注記)</p> <p>※1. 橋台縦壁全体に豆板が散見される。</p>

損傷図の凡例

変状の種類	表 示
ひびわれ	
剥 離	
鉄筋露出	
う き	
遊離石灰	
漏水・滞水	
そ の 他	


3-8 橋

損傷図面

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 22.9"	橋梁ID	
経度	137° 58' 17.3"		

フリガナ 名称	3-8バシ 3-8橋		路線名	市道3-1号線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字東伊那(伊那耕地区)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字東伊那(伊那耕地区)		至				最新点検年月日	2023.08.02

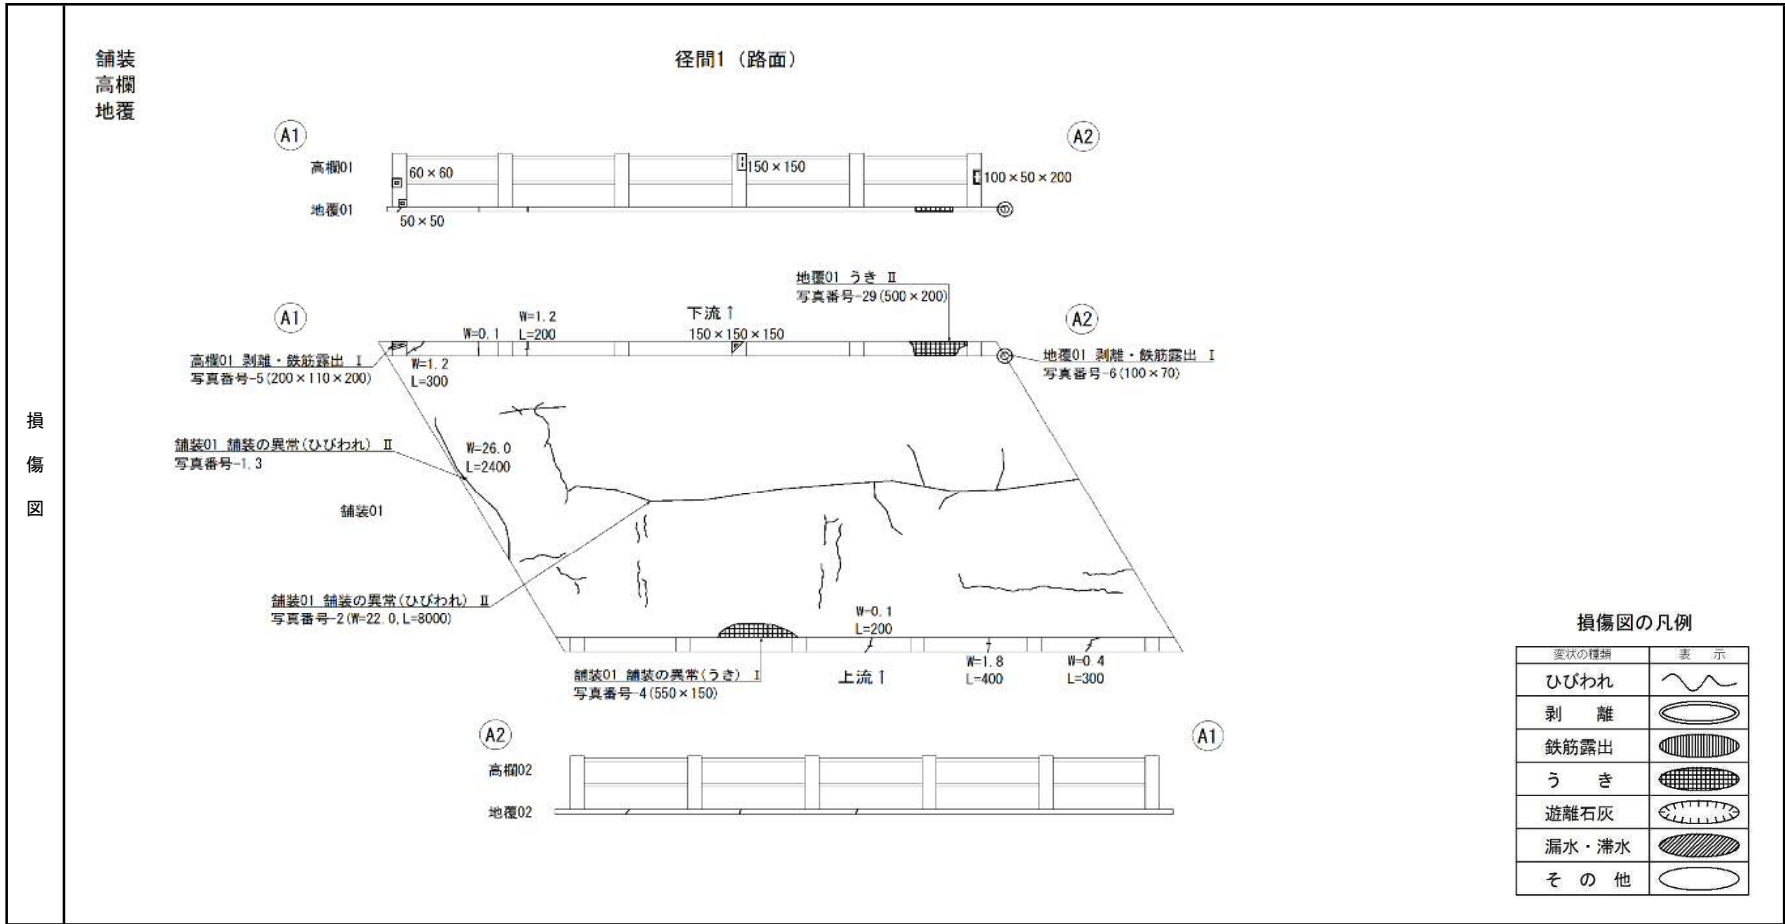


緯度	35° 44' 22.9"	橋梁ID	
經度	137° 58' 17.3"		

[illegible]

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 22.9"	橋梁ID	
経度	137° 58' 17.3"		

フリガナ 名称	3-8バシ 3-8橋		路線名	市道3-1号線		管轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所在地	自	大字東伊那(伊那耕地区)	距離標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字東伊那(伊那耕地区)		至				最新点検年月日	2023.08.02

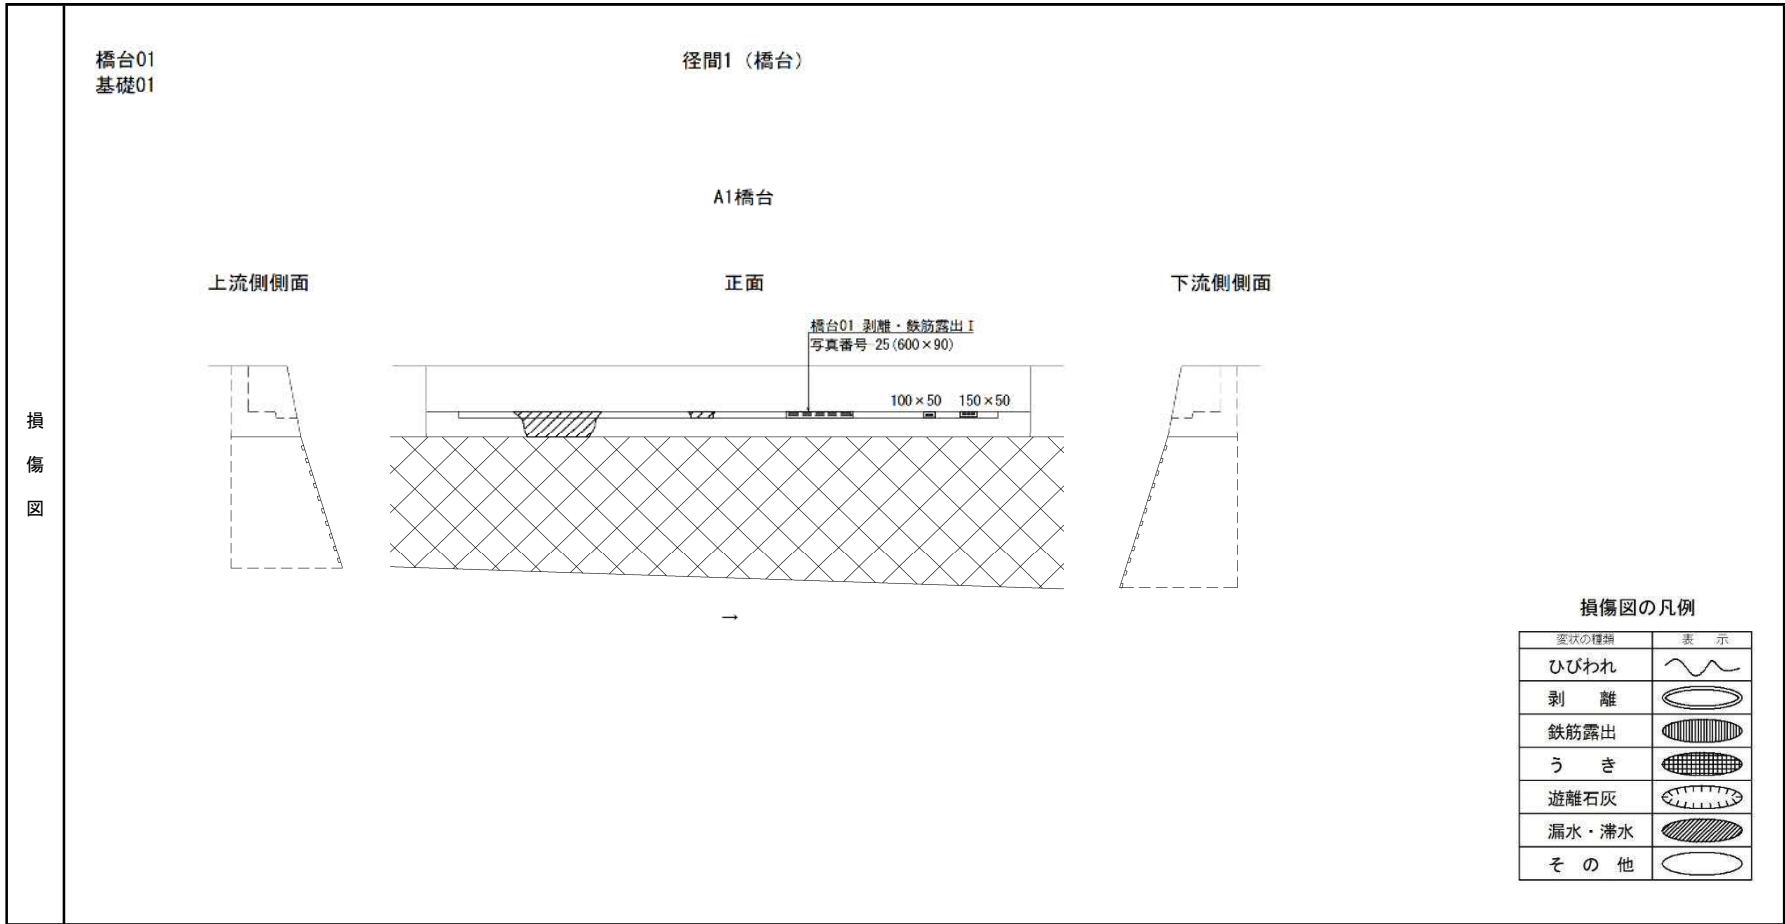

点検調書(その5) 損傷図	径間番号	1
---------------	------	---

緯度	35° 44' 22.9"	橋梁ID	
経度	137° 58' 17.3"		

フリガナ 名 称	3-8バシ 3-8橋		路 線 名	市道3-1号線		管 轄	駒ヶ根市	橋梁コード	
所 在 地	自	大字東伊那(伊那耕地区)	距 離 標	自				調書更新年月日	2024.02.29
	至	大字東伊那(伊那耕地区)		至				最新点検年月日	2023.08.02

